



Bedienungsanleitung MB120 Feuchtigkeitsmessgerät




Inhaltsverzeichnis






1.	IHR FEUCHTIGKEITSMESSGERÄT KENNENLERNEN	1
1.1	Einführung.....	1
1.2	Übersicht über das Feuchtigkeitsmessgerät.....	1
1.3	Was ist ein Feuchtigkeitsmessgerät?	1
2.	SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE	2
2.1	Erklärung von Signalwarnhinweisen und Symbolen.....	2
2.2	Produktspezifische Sicherheitshinweise.....	3
3.	INSTALLATION	5
3.1	Entpacken und überprüfen Sie die Standardausrüstung.....	5
3.2	Standort auswählen	5
3.3	Installation der Schalenablage, des Windschutzes und der Schalenhalterung.....	6
3.4	Nivellierung des Feuchtigkeitsmessgeräts	6
3.5	Anschluss an ein Netzteil.....	7
3.6	Das Feuchtigkeitsmessgerät ein- und ausschalten	7
4.	EINE EINFACHE MESSUNG DURCHFÜHREN.....	8
5.	MENÜ	10
6.	EINSTELLUNG	11
6.1	Gewicht- und Temperatur-Kalibrierung.....	11
6.1.1	Gewichtkalibrierung.....	11
6.1.2	Temperaturkalibrierung	12
6.1.3	Gewichtkalibrierungsdatensatz	14
6.1.4	Temperatur-Kalibrierungsdatensatzes	15
6.2	Benutzereinstellungen	15
6.2.1	Sprache	15
6.2.2	Helligkeit.....	16
6.2.3	Sound	17
6.3	Geräteeinstellungen.....	18
6.3.1	Datum und Uhrzeit	18
6.3.2	Peripheriegeräte.....	19
6.3.3	Drucken	21
6.3.4	GLP und GMP-Daten	22
6.4	Benutzerverwaltung	23
6.4.1	Neues Benutzerkonto erstellen	23
6.4.2	An- und abmelden.....	25
6.5	System- und Datenverwaltung.....	26

6.5.1	Exportieren und Importieren von Einstellungen und Methoden.....	26
6.5.2	Sichern und Wiederherstellen	28
6.5.3	Ereignisprotokolle exportieren.....	29
6.5.4	Rücksetzen auf Werkseinstellung	30
6.5.5	Softwareupdate	30
6.6	Info und Hilfe zum Instrument.....	31
6.6.1	Info zum Instrument.....	31
6.6.2	Hilfe	31
7.	METHODENSAMMLUNG	32
7.1	Benutzung der Methodensammlung.....	32
7.1.1	Laden, bearbeiten und löschen der Methoden	32
7.1.2	Export und Import der Methoden	33
7.2	Methodenparameter (Trocknungsparameter).....	34
7.2.1	Trocknungsprogramm	34
7.2.2	Trocknungstemperatur	35
7.2.3	Abschaltkriterium.....	35
7.2.4	Anzeigemodus.....	37
7.2.5	Startgewicht.....	38
7.2.6	Startmodus	39
7.3	Methodenerstellung	40
7.3.1	Erstellung mit Hilfe des SmartGuide	40
7.3.2	Manuelle Methodenerstellung.....	44
7.4	Standardmethode	44
8.	ERGEBNISSE.....	45
8.1	Testergebnisse	45
9.	WIE SIE DIE BESTEN ERGEBNISSE ERHALTEN	48
9.1	Messungsprinzip des Halogen-Feuchtigkeitsmessgeräts	48
9.2	Probenahme und Probenvorbereitung.....	49
9.3	Auswahl der Trocknungstemperatur.....	52
9.4	Auswahl des Trocknungsprogramms	53
9.5	Auswahl der Trocknungszeit.....	54
9.6	Analyse des Trocknungsprofils.....	54
10.	TESTDATEN DRUCKEN.....	56
10.1	RS232 Befehlstabelle	58
10.2	RS232 Stiftbelegung.....	58
11.	PFLEGE UND WARTUNG	59
11.1	Reinigung innere/äußere Komponenten.....	59
11.2	Netzsicherung ersetzen	61

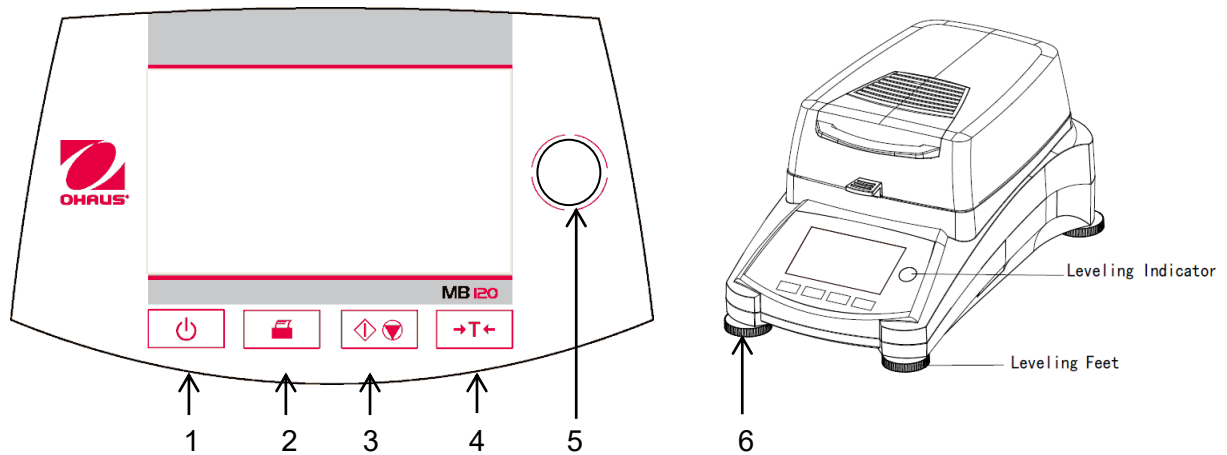11.3	Fehlerbehebung.....	61
11.4	Fehlererkennung.....	62
11.5	Service-Informationen.....	63
12.	TECHNISCHE DATEN	63
12.1	Zulässige Umgebungsbedingungen	63
12.2	Spezifikationen.....	64
13.	COMPLIANCE	64
A1.	ANWENDUNGSBEISPIELE	66

Übersicht Bedienungselemente



1		Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige.
2		Wenn gedrückt wird Druckbefehl gesendet.
3		Wenn gedrückt wird der Trockenprozess gestartet bzw. angehalten.
4		Wenn gedrückt wird die Tara-Funktion ausgeführt.
5		Nivellierungsanzeige
6	Stellfüße	Wird verwendet, um das Feuchtigkeitsmessgerät zu nivellieren.

1. IHR FEUCHTIGKEITSMESSGERÄT KENNENLERNEN

Dieser Abschnitt bietet Ihnen wesentliche Informationen über Ihr MB120-Feuchtigkeitsmessgerät. Bitte lesen Sie den Abschnitt sorgfältig durch auch wenn Sie mit OHAUS Feuchtigkeitsmessgerät bereits Erfahrung haben und achten Sie darauf, dass Sie sich mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.

1.1 Einführung

Vielen Dank dass Sie sich dafür entschieden haben, ein MB120 Halogen Feuchtigkeitsmessgerät von Ohaus zu kaufen. Hinter Ihrem Instrument steht OHAUS, ein führender Hersteller von Präzisions-Feuchtigkeitsmessgeräten, Messgeräten, Waagen und Indikatoren. Im Fall, dass Ihr Instrument eine Wartung benötigt, steht eine Zubehörabteilung mit ausgebildeten Instrumententechnikern bereit, um Ihnen den schnellstmöglichen Service zu bieten. OHAUS hat auch einen Kundendienst, der alle Ihre Anfragen in Bezug auf Anwendungen und Zubehör beantworten wird.

Um sicherzustellen, dass Sie alle Möglichkeiten Ihres Feuchtigkeitsmessgeräts nutzen, lesen Sie vor Installation und Benutzung das Handbuch vollständig durch.

Sie können die Bedienungsanleitung auch finden und herunterladen
<http://dmx.ohaus.com/WorkArea/showcontent.aspx?id=4294974530>

1.2 Übersicht über das Feuchtigkeitsmessgerät

Das Feuchtigkeitsmessgerät bietet ein hohes Maß an Bedienkomfort sowie nützliche Funktionen, um eine genaue Messungen durchzuführen.

Das Feuchtigkeitsmessgerät verfügt über folgende Merkmale:

- Vollständig programmierbar mit farbigem Touchscreen
- Die Konstruktion ist äußerst robust und chemisch resistent.
- Ergonomische Bedienelemente und eine große, leicht lesbare Anzeige.
- Leicht zu verstehende Menüs für eine vereinfachte Bedienung.
- Integrierte Funktionen für manuelle, automatische Zeitmessung, Drucken von Intervallen.
- Eingebaute wählbar Trocknungsprofile.
- Heizstufen können schrittweise eingestellt werden, um sie einer Vielzahl von Probenarten anzupassen.
- Integrierte Bibliothek speichert bis zu 100 Proben mit Einstellungsparameter und Statistiken.
- Eingebaute RS232 und USB Schnittstelle.
- Vierzehn Sprachen (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Türkisch)
- Das Display zeigt während des Trocknungsvorgangs alle Testdaten.
- Eine Reihe von optionalem Zubehör umfasst Einweg-Backpapier, Temperatur-Kalibrierungs-Kit, Kommunikationsschnittstellenkabel, Drucker sowie eine Sicherheitsvorrichtung.

1.3 Was ist ein Feuchtigkeitsmessgerät?

Die Ohaus Halogen-Feuchtigkeitsmessgerät kann verwendet werden, um den Feuchtigkeitsgehalt von praktisch jeder Substanz zu bestimmen. Das Gerät funktioniert nach dem thermogravimetrischen Prinzip: Zu Beginn der Messung ermittelt das Feuchtigkeitsmessgerät das Gewicht der Probe; die Probe wird dann schnell durch die integrierte Halogen-Trocknereinheit erhitzt und verdampft Feuchtigkeit. Während des Trocknungsvorgangs bestimmt das Instrument kontinuierlich das Gewicht der Probe und zeigt das Ergebnis an. Nach Abschluss der Trocknung, wird das Ergebnis als % Feuchtigkeitsgehalt, % Feststoffe, Gewicht oder % Rückgewinnung angezeigt.

In der Praxis ist die Erwärmungsrate von besonderer Bedeutung. Im Vergleich zu konventionellen Trocknungsverfahren, wie zum Beispiel Infrarotheizung oder Ofen, benötigt der Halogen-Trockner Ihres Instruments eine kürzere Zeit, um die maximale Heizleistung zu erreichen. Er erlaubt auch den Einsatz von hohen Temperaturen; ein zusätzlicher Faktor, um die Trocknungszeit zu verkürzen. Reaktionszeiten für die Kontrolle der Produktion sind kürzer, was zu erhöhter Produktivität führt.

Alle Parameter einer Messung (Trocknungstemperatur, Trocknungszeit etc.) können vorab ausgewählt werden. Das Feuchtigkeitsmessgerät bietet viele Möglichkeiten. Ein paar davon sind hier aufgelistet:

- Die integrierte Datenbank für das Trocknungsverfahren speichert die Einstellungen für Ihre Proben.
- Die Trocknungseigenschaften können der Probenart angepasst werden.
- Ihre Einstellungen und Messergebnisse können aufgezeichnet und gespeichert werden.
- Ein eingebautes Batterie-gesichertes Backup speichert bei Stromausfall wertvolle Daten.

Obwohl das Feuchtigkeitsmessgerät viele Funktionen erfüllt, bleibt die Bedienung einfach. Die vier Tasten-Bedienelemente auf der Frontplatte sind für die häufige Benutzung: Ein/Ausschalten, Druck, Start/Stop und Tara. Der 4,3"-Farb-Touchscreen ermöglicht den Zugang zu einer Vielzahl von Anzeigen, die eine Test-Bibliothek umfassen, in der frühere Proben zusammen mit deren Testparametern aufgezeichnet sind, sodass eine ähnliche Probe bearbeitet werden kann, ohne dass alle Daten neu eingegeben werden müssen. Der Farb-Touchscreen zeigt auch Methodennamen, eingestellte Temperatur, aktuelle Temperatur, Zeit und Feuchtigkeitsgehalt in Prozent, Feststoffe in Prozent, Gramm, % Rückgewinnung und eine grafische Anzeige, die die Zeit und den Prozentsatz veranschaulicht.

Ihr Feuchtigkeitsmessgerät entspricht allen gängigen Normen und Richtlinien. Es unterstützt Standard-Verfahren, Arbeitstechniken und Aufzeichnungen gemäß **GLP (Gute Labor Praktiken)** und **SOP (Standard Betriebs-Verfahren)**. Wir empfehlen, den Drucker SF40A OHAUS zu verwenden.

2. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE







2.1 Erklärung von Signalwarnhinweisen und Symbolen

Sicherheitshinweise sind mit Signalwörtern und Warnsymbolen gekennzeichnet. Diese zeigen Sicherheitsprobleme und Warnungen an. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann es zu Verletzungen, Schäden am Gerät, Fehlfunktionen und falschen Ergebnissen kommen.

Signalbegriffe

WARNUNG	Bei einer gefährlichen Situation mit mittlerem Risiko, die möglicherweise zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT	Bei einer gefährlichen Situation mit geringem Risiko, die zu Schäden am Gerät oder am Eigentum oder zu Verlust von Daten oder zu kleineren oder mittleren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
Achtung	(kein Symbol) Bei wichtigen Informationen über das Produkt.
Hinweis	(kein Symbol) Bei nützlichen Informationen über das Produkt.

Warnsymbole

	Allgemeine Gefahr		Stromschlag
	Heiße Oberfläche		Brennbare oder explosive Stoffe
	Toxische Substanz		Säure/Korrosion

2.2 Produktspezifische Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Gerät entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Normen, aber unter bestimmten Umständen können Risiken auftreten. Öffnen Sie nicht das Instrumentengehäuse: Es enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet, repariert oder ersetzt werden könnten. Falls Sie mit Ihrem Instrument jemals Probleme haben sollten, kontaktieren Sie Ihren autorisierten OHAUS Händler oder Kundendienstvertreter. Bedienen und verwenden Sie Ihr Gerät nur in Übereinstimmung mit den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen. Die Anweisungen zum Einrichten Ihres neuen Instruments müssen strikt eingehalten werden.

Falls das Instrument nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung verwendet wird, kann die Sicherheit des Instruments beeinträchtigt werden und OHAUS übernimmt keinerlei Haftung.

Verwendungszweck

Ihr Feuchtigkeitsmessgerät dient zur Bestimmung von Feuchtigkeit in Proben. Verwenden Sie das Instrument ausschließlich für diese Zwecke. Jede andere Art von Nutzung und Betrieb über die Grenzen der technischen Spezifikation hinaus, bedarf der schriftlichen Zustimmung von OHAUS und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Feuchtigkeitsbestimmungsanwendungen müssen optimiert und durch den Benutzer gemäß lokaler Vorschriften bestätigt werden. Anwendungsspezifische Daten von OHAUS dienen nur der Orientierung.



Es ist nicht gestattet, das Instrument in explosionsfähiger Atmosphäre, die Gase, Dampf, Nebel, Staub und/oder brennbaren Staub enthält (gefährliche Umgebungen) zu betreiben.

Sicherheitspersonal

Das Feuchtigkeitsmessgerät darf nur von geschultem Personal bedient werden, das mit der Eigenschaften der verwendeten Proben und der Handhabung des Geräts vertraut ist. Um das Instrument zu verwenden, müssen Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor und verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zusatzgerät von OHAUS.

Schutzkleidung

Es ist ratsam, bei der Arbeit mit dem Gerät im Labor Schutzkleidung zu tragen.



Ein Laborkittel sollte getragen werden.



Ein geeigneter Augenschutz wie Schutzbrillen sollten getragen werden.



Verwenden Sie beim Umgang mit Chemikalien und gefährlichen Stoffen geeignete Handschuhe und prüfen Sie deren Eignung vor Gebrauch.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Ihr Instrument wird mit einem 3-poligen geerdeten Stromkabel geliefert. Es dürfen nur Verlängerungskabel verwendet werden, die diese Normen ebenfalls erfüllen und eine Schutzleitung haben. Die vorsätzliche Entfernung des Schutzleiters ist verboten.



VORSICHT

Das Halogen-Feuchtigkeitsmessgerät arbeitet mit Hitze!

- a) Sorgen Sie für genügend Freiraum um das Instrument herum, um einen Wärmestau und Überhitzung zu vermeiden (ca. 1 m Freiraum über dem Heizungsmodul).
- b) Die Entlüftung über der Probe darf nie abgedeckt, verstopft, überklebt oder in sonstiger Weise verändert werden.
- c) Stellen Sie keine brennbaren Materialien auf, unter oder neben das Instrument, da der Bereich um das Heizmodul heiß werden kann.
- d) Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie die Probe entfernen. Die Probe selbst, die Probe-Kammer, der Windschutz und das verwendete Probengefäß können möglicherweise weiterhin sehr heiß sein.
- e) Während des Betriebs sollten Sie nie das Heizmodul selbst öffnen, da der ringförmige Heizungsreflektor oder sein Schutzglas 400° C erreichen kann! Falls Sie das Heizungsmodul öffnen müssen z.B. für Wartungsarbeiten, trennen Sie das Instrument von der Stromversorgung und warten Sie ab, bis das Heizungsmodul völlig abgekühlt ist.
- f) Innerhalb des Heizungsmoduls dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Es ist besonders gefährlich, irgendwelche Komponenten zu biegen oder zu entfernen oder irgendwelche anderen Änderungen vorzunehmen.

Bei bestimmten Proben ist besondere Sorgfalt geboten!

Bei bestimmten Arten von Proben besteht die Möglichkeit, dass Personen gefährdet oder Eigentum beschädigt wird.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer stets die Verantwortung für Schäden trägt, die durch Verwendung jeder Art Probe verursacht werden, und dafür haftet!



VORSICHT

Brand oder Explosion

- Brennbare oder explosive Stoffe.
 - Stoffe, die Lösungsmittel enthalten.
 - Stoffe, die brennbare oder explosive Gase oder Dämpfe entwickeln, wenn sie erhitzt werden.
- a) Im Zweifelsfall, führen Sie eine sorgfältige Risikoanalyse durch.
 - b) Arbeiten Sie bei einer Trocknungstemperatur, die niedrig genug ist, um die Entstehung von Feuer oder Explosion zu vermeiden.
 - c) Tragen Sie eine Schutzbrille.
 - d) Arbeiten Sie mit kleinen Probenmengen.
 - e) **Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt!**

**WARNUNG****Stoffe, die giftige oder ätzende Bestandteile enthalten**

Giftige Abgase während des Trocknungsprozesses können zu Irritationen (Augen, Haut, Atmung), Krankheit oder Tod führen.

- Solche Stoffe dürfen nur in einem Rauchabzug getrocknet werden.

**VORSICHT****Korrosion**

Stoffe, die beim Erhitzen ätzende Dämpfe entwickeln (z.B. Säuren).

- Arbeiten Sie mit kleinen Probenmengen, da der Dampf an kühleren Teilen des Gehäuses kondensieren und Korrosion verursachen kann.

3. INSTALLATION

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Feuchtigkeitsmessgerät auspacken, installieren und für den Betrieb vorbereiten. Nach Abschluss der in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte ist Ihr Feuchtigkeitsmessgerät betriebsbereit.

3.1 Entpacken und überprüfen Sie die Standardausrüstung

Öffnen Sie das Paket, und entnehmen Sie das Instrument und das Zubehör. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung.

Folgendes Zubehör gehört zur Standardausrüstung Ihres neuen Feuchtigkeitsmessgeräts.

- 1 Box, Aluminium-Probenschalen
- 1 Schalenhalterung
- 1 Glasfaserschale
- 1 Windschutz
- 1 Schalenablage
- 1 Stromkabel
- 1 Schalengriff
- 1 Löffel
- 1 Kurzanleitung



Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Instrument.

Überprüfen Sie das Instrument auf Transportschäden. Informieren Sie unverzüglich Ihren Ohaus Händler, falls Sie Beschwerden haben oder Teile fehlen.

Bewahren Sie alle Teile der Verpackung auf. Diese Verpackung garantiert beim Transport Ihres Instruments den bestmöglichen Schutz.



3.2 Standort auswählen

Das Feuchtigkeitsmessgerät sollte immer in einer Umgebung verwendet werden, die frei von übermäßigen Luftströmungen, Korrosionsmitteln, Vibration und extremer Temperatur oder Luftfeuchtigkeit ist. Diese Faktoren wirken sich auf die angezeigten Gewichtswerte aus.

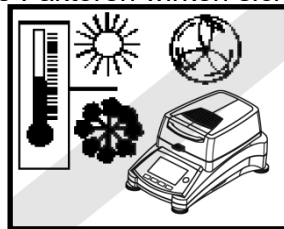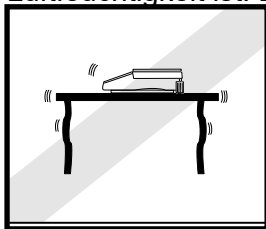


Das Feuchtigkeitsmessgerät unter folgenden Bedingungen **NICHT** installieren:

- Neben geöffneten Fenstern oder Türen, die kurzfristigen oder schnellen Temperaturwechsel herbeiführen.
- In der Nähe von Klimaanlage oder Wärmeabzugsanlagen.
- In der Nähe von vibrierendem, drehendem oder oszillierendem Gerät.
- In der Nähe von Magnetfeldern oder Geräten, die Magnetfelder erzeugen.

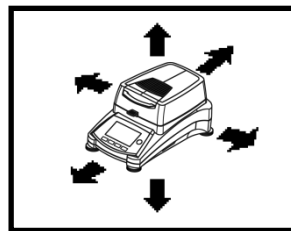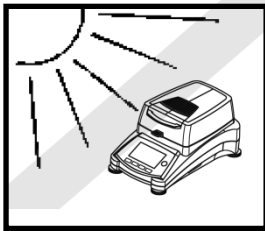

- Auf einer unebenen Unterlage.
- In beengten Bereichen; sorgen Sie für ausreichenden Platz um das Instrument herum, damit es einfach zu bedienen ist und halten Sie es von strahlenden Wärmequellen fern.

3.3 Installation der Schalenablage, des Windschutzes und der Schalenhalterung

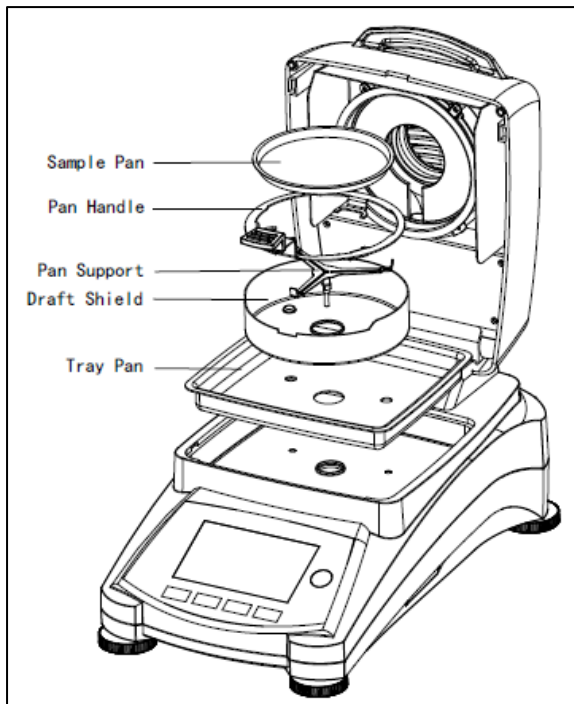


Heben Sie die Abdeckung gerade nach oben an und installieren Sie die Schalenablage am Boden der Heizkammer.

Installieren Sie den Windschutz auf der Schalenablage (ist nur in einer Position möglich).

Installieren Sie die Schalenhalterung in dieser Position. Drehen Sie die Schalenhalterung bis sie einrastet. In der verriegelten Position weist der Arm der Schalenunterstützungspunkte direkt in Richtung der Vorderseite des Feuchtigkeitsmessgeräts.


3.4 Nivellierung des Feuchtigkeitsmessgeräts

Exakte horizontale Positionierung und stabile Installation sind Voraussetzungen für reproduzierbare Ergebnisse. Um kleine Unregelmäßigkeiten oder Neigungen am Standort auszugleichen, kann das Instrument nivelliert werden.

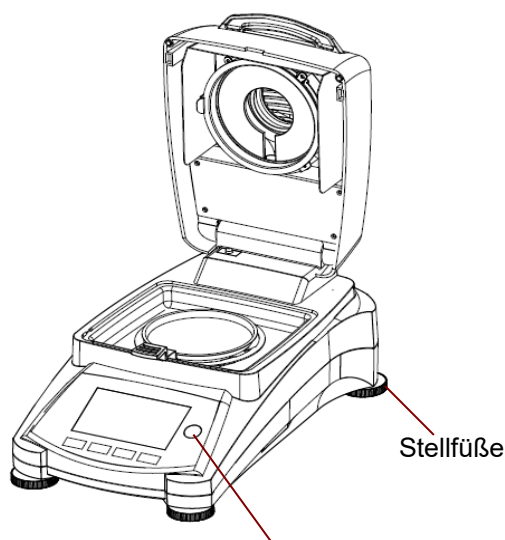

Nivellierungseige

Passen Sie die Stellfüße des Feuchtigkeitsmessgeräts an, bis die Luftblase in der Anzeige zentriert ist. Die Anzeige befindet sich unter der Abdeckung in Richtung der Rückseite des Feuchtigkeitsmessgeräts.

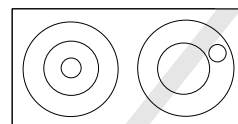

Achtung: Das Instrument sollte jedes Mal nivelliert werden, wenn seine Position verändert wird.

Weitere Informationen zum Nivellieren finden Sie in Abschnitt 6.6.2.

3.5 Anschluss an ein Netzteil



WARNUNG: Stromschlaggefahr!


- Verwenden Sie nur das 3-polige-Stromkabel mit Schutzleiter, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde. Schließen Sie das Netzkabel nur an einer 3-poligen Schutzkontaktsteckdose an.
- Es dürfen nur Verlängerungskabel verwendet werden, die die einschlägigen Normen erfüllen und ebenfalls einen Schutzleiter haben.

Achtung:


Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Feuchtigkeitsmessgeräts angegebene Spannung mit der Spannung vor Ort übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, schließen Sie das Feuchtigkeitsmessgerät nicht an die Stromversorgung an, sondern kontaktieren Sie Ihren zuständigen OHAUS Händler.

Die Halogentrocknereinheit ist ausgelegt, um bei einer bestimmten Netzspannung (120 V AC oder 240 V AC) betrieben zu werden. Die Trocknereinheit ist werkseitig installiert und ist auf die besondere Netzspannung des Bestimmungslandes abgestimmt.

Anschluss an eine Spannung, die zu hoch ist, kann zum Ausbrennen des Halogenheizgeräts führen, während eine Versorgungsspannung, die zu niedrig ist, den Trocknungsprozess verlängert, und möglicherweise wird das Gerät nicht einwandfrei funktionieren.

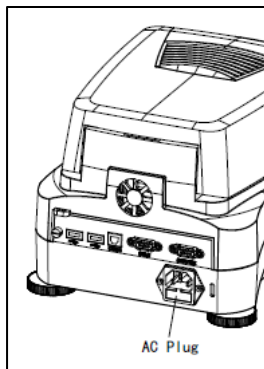

 Schließen Sie das Netzkabel an die Stromversorgungsbuchse auf der Rückseite des Feuchtigkeitsmessgeräts und an die Steckdose der Stromversorgung an. Das Feuchtigkeitsmessgerät wird betriebsbereit sein, sobald Strom anliegt. Das Display bleibt solange aus bis **Ein/Aus** gedrückt wird.



Erlauben Sie dem Feuchtigkeitsmessgerät sich für mindestens 30 Minuten aufzuwärmen, damit es sich an die Umgebungsbedingungen anpassen kann. Wenn das Feuchtigkeitsmessgerät vor der Installation in einer sehr kalten Umgebung gelagert wurde, können für seine Stabilisierung mehrere Stunden notwendig sein.



WARNUNG:

Wenn das mitgelieferte Netzkabel nicht lang genug ist, verwenden Sie nur ein **ordnungsgemäßes 3-poliges Verlängerungskabel mit geerdeter Leitung**.

3.6 Das Feuchtigkeitsmessgerät ein- und ausschalten

Wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist, ist Ihr Feuchtigkeitsmessgerät die ganze Zeit über angeschaltet. Die Anzeige kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Method library

Current method	Coffee01	Drying program	Standard
Drying temperature	95 °C	Switch-off crit...	A60 (1 mg / 60 s)

*
-- °C **0.000** g

Place sample pan and tare

Administrator 23.08.2019 - 16:50

Um das **Feuchtigkeitsmessgerät einzuschalten**, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste. Ein interner Diagnostetest wird durchgeführt; die Display-Beleuchtung und der Startbildschirm werden angezeigt, gefolgt von der Startanzeige.

Um das **Feuchtigkeitsmessgerät abzuschalten**, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, nachdem Das Feuchtigkeitsmessgerät abgeschaltet ist, befindet es sich im Standby-Modus. Wenn Sie einen Test durchführen möchten, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste erneut.

Hinweis:

Da Ihr Feuchtigkeitsmessgerät im Standby-Modus keine Aufwärmzeit braucht, ist es sofort bereit, Proben zu testen; wir empfehlen Ihnen, das Display mit der Ein/Aus-Taste auszuschalten und das Instrument nicht von der Stromversorgung zu trennen. Dadurch wird auch sichergestellt, dass sich das Feuchtigkeitsmessgerät immer im thermischen Gleichgewicht befindet.


4. EINE EINFACHE MESSUNG DURCHFÜHREN

Mit Ihrem Feuchtigkeitsmessgerät eingeschaltet sind Sie bereit, zum ersten Mal eine einfache Messung durchzuführen. Für diesen einfachen Test gehen Sie auf die Standard-Methode und aktivieren Sie den Test. Indem Sie diesen Test durchführen, werden Sie mit dem Instrument vertraut werden.

Im Lieferumfang Ihres Feuchtigkeitsmessgeräts ist für Ihre erste Messung ein Probeexemplar enthalten. Diese Probe ist ein absorbierendes Glasfaservlies. Während Ihrer ersten Messung arbeitet das Gerät mit den Werkseinstellungen.




Wenn die Anzeige nicht sichtbar ist und das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

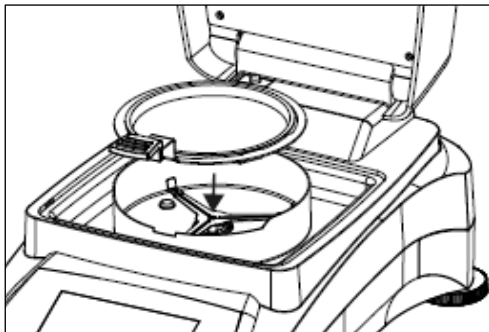

Unmittelbar mit einer Messung beginnen.

Öffnen Sie die Abdeckung des Feuchtigkeitsmessgeräts. Reinigen Sie die Schale.


Setzen Sie den Schalenhalter in die Probenkammer. Stellen Sie sicher, dass die Zunge des Schalenhalters genau in den Schlitz des Windschutzelements passt.

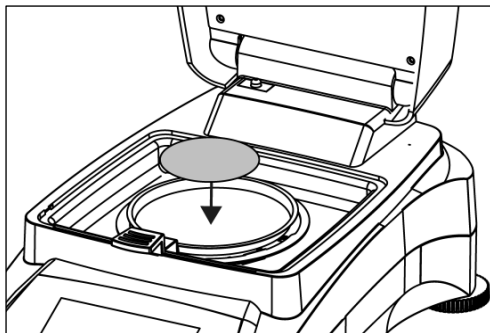

Legen Sie die leere Probenschale und Glasfaserschale in den Schalenhalter. Die Probenschale muss im Schalenhalter flach aufliegen.

Hinweis: Es ist ratsam, stets mit dem Schalenhalter zu arbeiten. Der Schalenhalter ist ergonomisch, sicher und schützt vor möglichen Verbrennungen, die aufgrund einer heißen Probenschale entstehen können.

Schließen Sie die Abdeckung. Dies setzt das Feuchtigkeitsmessgerät automatisch auf die Null.

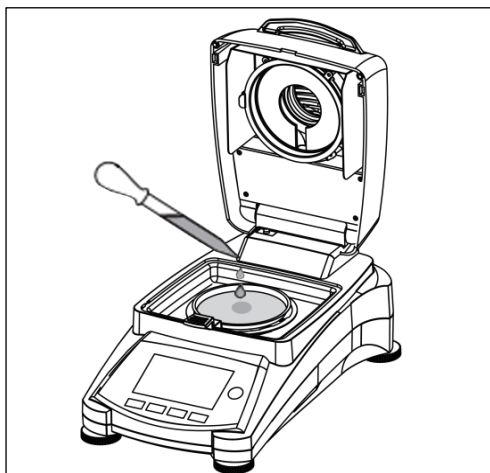


Öffnen Sie die Abdeckung des Feuchtigkeitsmessgeräts. Befeuchten Sie die Glaswasserschale mit 0,5 bis 1 Gramm Wasser.

Hinweis: Die Mindestgröße der Probe muss 0,5 g überschreiten.


Beginn der Prüfung

Schließen Sie die Abdeckung. Das Feuchtigkeitsmessgerät beginnt mit dem Trocknungs- und Messungsverfahren automatisch.

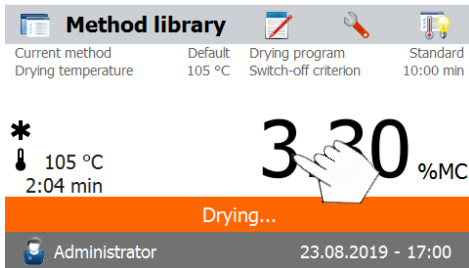

Trocknung und Messung


Sie können nun den Fortschritt des Trocknungszyklus auf dem Display verfolgen. Diese erste Anzeige erscheint automatisch, wenn der Test gestartet wurde.

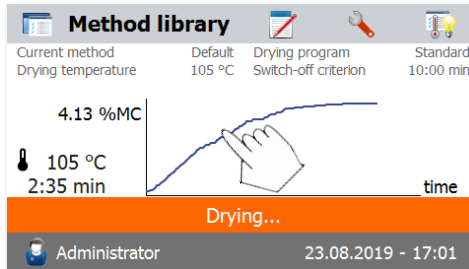

Verfolgen des Testfortschritts


Während das Feuchtigkeitsmessgerät einen Test durchläuft, stehen fünf Anzeigen zur Verfügung. (%MC, %DC, g, %RG und eine Kurve.)

Beim Drücken des Datenbereichs, während % MC angezeigt wird, wechselt das Display durch alle fünf Anzeigen.

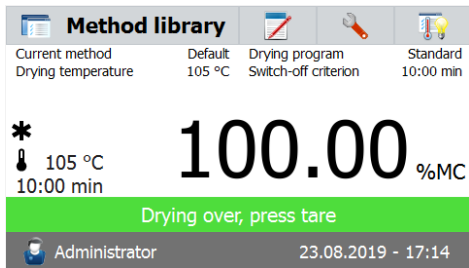

Das Display zeigt den Namen der Methode, die Temperatur/Zeit, das Anfangsgewicht, die aktuelle Temperatur, verstrichene Zeitdauer der Prüfung, Feuchtigkeit und Kurve. Am Ende der Messung stoppt der Test automatisch.


Wenn Sie den Test früher beenden möchten, drücken Sie die Taste

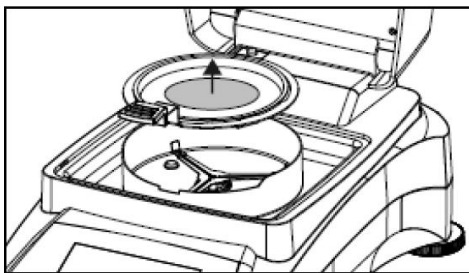

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben mit dem Feuchtigkeitsmessgerät gerade Ihre erste Messung durchgeführt.




WARNUNG: Da Schale und Probe noch heiß sein könnten, sollten Sie diese abkühlen lassen, bevor Sie die Schale aus der Schalenhalterung nehmen!

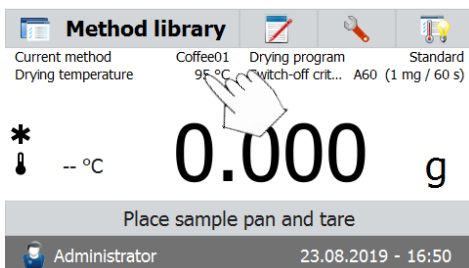

Nehmen Sie die Halterung der Probenschale vorsichtig aus dem Trocknungsbereich.

Das Feuchtigkeitsmessgerät wird mit einer vorinstallierten Standardmethode ausgeliefert. Die Einstellungen des Standardverfahrens werden auf dem Display angezeigt. Um die Einstellungen zu bearbeiten, drücken Sie auf den Bereich, in dem die Einstellungen angezeigt werden, so wie es links dargestellt wird.

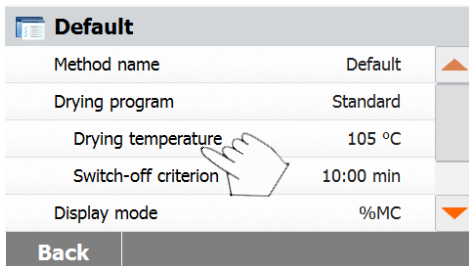




Drücken Sie auf die Einstellungsoptionen, um diese zu bearbeiten.

Bitte schauen Sie für weitere Details in die Gebrauchsanleitung.


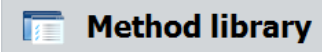
5. MENÜ

Der Startbildschirm erscheint, nachdem das Feuchtigkeitsmessgerät eingeschaltet worden ist.

1	2	3	4	
 Method library				Tastenbereich
Current method Drying temperature	Coffee01 95 °C	Drying program Switch-off crit... A60 (1 mg / 60 s)	Standard	Aktuelle Methode
 * -- °C 0.000 g				Ergebnisbereich
Place sample pan and tare				Anleitungsbereich
 Administrator		23.08.2019 - 16:50		Benutzername, Datums- und Zeit-Bereich

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Methodenbibliothek: | Ändern der Parameter und erstellen einer neuen Methode. |
| 2. Testergebnisse: | Testergebnisse verwalten. |
| 3. Einstellung | Ändern der Systemeinstellungen. |
| 4. SmartGuide: | Finden Sie automatisch eine Methode mit optimaler Trocknungstemperatur. |


Methodenbibliothek

Method library	
Method name	A Z ↓
Method 1	▲
Method 2	▼
Back New Export Import	

Drücken Sie die Taste Methodenbibliothek, um das Menü Methodenbibliothek aufzurufen.

Die Methodenbibliothek enthält bis zu 100 Methoden. Alle Methoden, die zuvor eingegeben wurden, können abgerufen werden und die Parameter für die abgerufene Methode werden wenn ausgewählt wiederholt.

Drücken Sie die Taste , um den Methodennamen in auf- oder absteigender alphabetischer Reihenfolge zu sortieren.

Testergebnisse





Results	
Method name	A Z ↓
Method 1	▲
Method 2	▼
Back	

Drücken Sie die Schaltfläche Testergebnisse, um das Menü Testergebnisse aufzurufen.


Die Testergebnisse enthalten bis zu 1000 Testergebnisse. Alle Ergebnisse können statistisch abgerufen, sortiert und angezeigt werden.

Einstellung

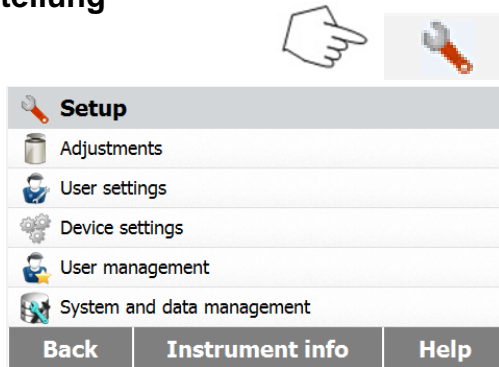

Drücken Sie die Setup-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen.

Hilfe-Informationen

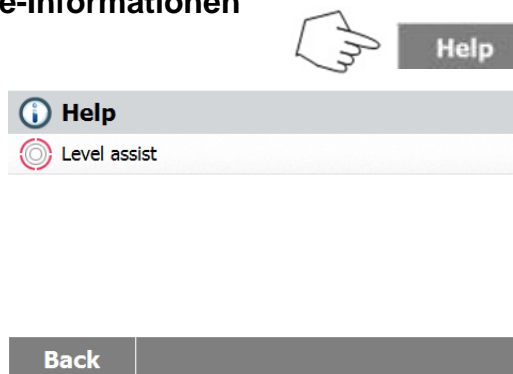

Drücken Sie die Schaltfläche "Hilfe", um das Hilfe-Menü aufzurufen.

6. EINSTELLUNG

Das Setup-Menü wird durch Drücken der Setup-Taste aktiviert. Das Menü enthält: Gewichts- und Temperaturanpassung, Benutzereinstellungen, Geräteeinstellungen, Benutzerverwaltung, System- und Datenverwaltung, Geräteinformationen und Hilfe.

6.1 Gewicht- und Temperatur-Kalibrierung


6.1.1 Gewichtskalibrierung

Das Feuchtigkeitsmessgerät kann mit einer externen Masse von 50 Gramm kalibriert werden. Eine Kalibrierung des Feuchtigkeitsmessgeräts ist für eine korrekte Feuchtigkeitsbestimmung nicht unbedingt notwendig, da die Messung relativ ist. Die Waage ermittelt das Gewicht der Probe vor und nach dem Trocknen und die Feuchtigkeit wird auf Basis des Verhältnisses zwischen Nass- und Trockengewichten berechnet.

Dennoch sollten Sie die eingebaute Waage unter den folgenden Bedingungen kalibrieren:


- Falls dies von Ihrem Qualitätssicherungssystem (GLP, GMP, ISO 9001) vorgeschrieben ist.
- Falls Sie vermuten, dass das Messgerät nicht vorschriftsgemäß benutzt wurde.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Messgerät zu kalibrieren:

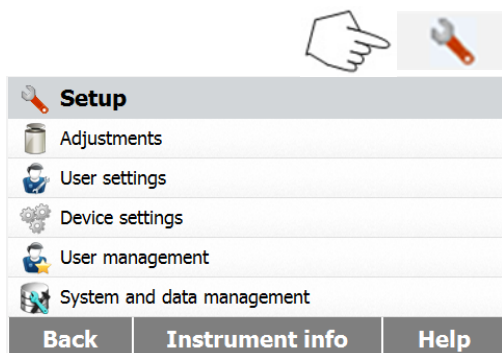


Drücken Sie die Setup-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

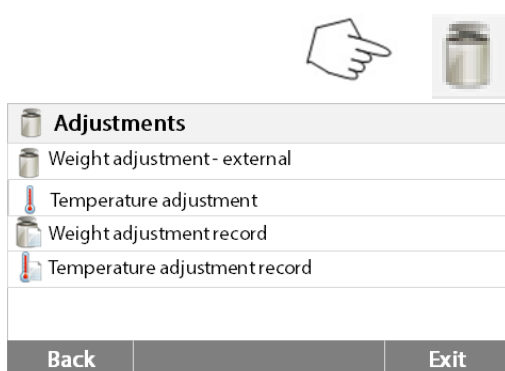

Drücken Sie die Taste Gewicht- und Temperatur-Kalibrierung, um das Menü Kalibrierung aufzurufen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.


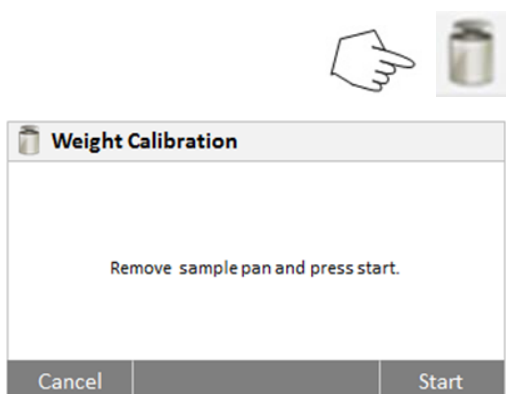


Drücken Sie die Taste Gewichts-anpassung-extern

Das Display zeigt die Maßnahme, die Sie ergreifen sollten.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Entfernen Sie die Probenschale. Legen Sie das erforderliche Gewicht auf die Schalenhalterung.


Das Display zeigt an, wenn die Kalibrierung erfolgreich war.

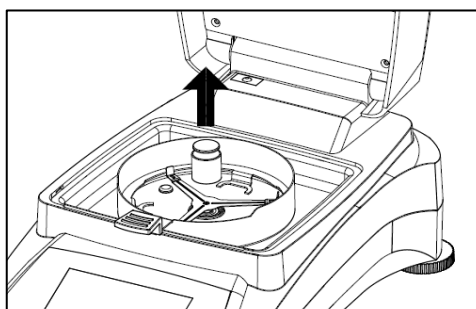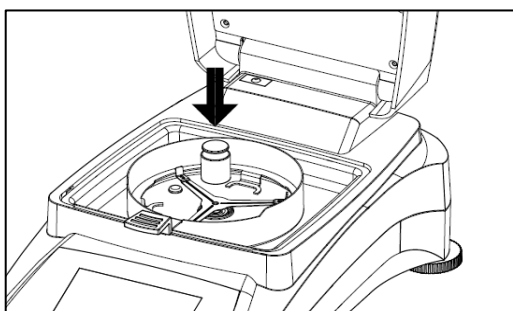

6.1.2 Temperaturkalibrierung


Sie müssen ein Temperaturkalibrierungs-Kit haben, um diesen Vorgang auszuführen. Wenn das Feuchtigkeitsmessgerät vor kurzem verwendet wurde, warten Sie vor der Durchführung der Kalibrierung mindestens 30 Minuten.

Hinweis: Das Temperaturkalibrierungs-Kit ist als Sonderausstattung erhältlich.

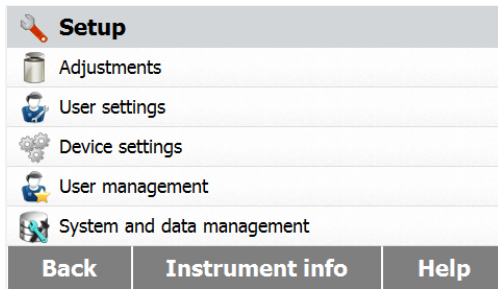

Drücken Sie die Setup-Taste um das Menü Kalibrierung aufzurufen.


Drücken Sie auf **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

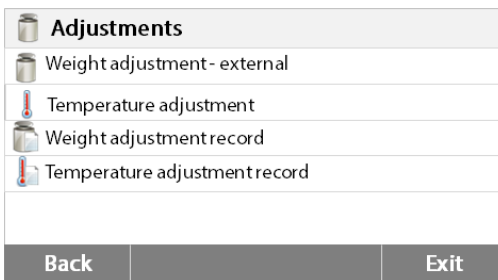

Drücken Sie die Taste Gewicht- und Temperatur-Kalibrierung.


Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

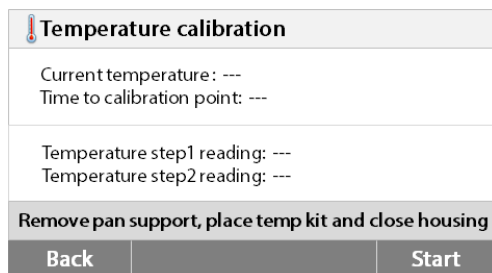


Drücken Sie auf die Taste Temperaturkalibrierung.

Sie werden nun aufgefordert, die Schalenhalterung zu entfernen. Geben Sie eine Temperaturkalibriereinheit hinein und schließen Sie das obere Gehäuse.

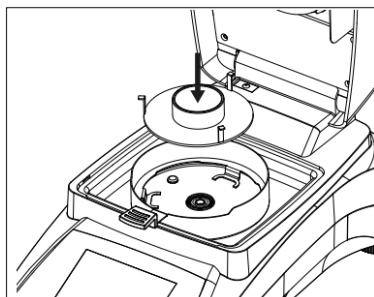

Drücken Sie auf **Start**, um den Temperaturkalibrierungsprozess zu initiieren. Befolgen Sie während des gesamten Prozesses die Anweisungen auf dem Display.

Die Trockereinheit wird auf eine Temperatur von 100° C erhitzt. Sie können den Fortschritt auf dem Display verfolgen, da die Trockertemperatur und die Countdown-Zeit angezeigt werden. Lesen Sie nach 15 Minuten durch das Sichtfenster auf der Abdeckung das Thermometer ab, und geben Sie diese Temperatur ein. Passen Sie die Anzeigewerte an, damit sie mit dem Thermometer übereinstimmen; drücken Sie dann auf die Taste **Enter**. Sie haben 15 Minuten, um diese Anpassung durchzuführen, anderenfalls wird die Kalibrierung beendet.

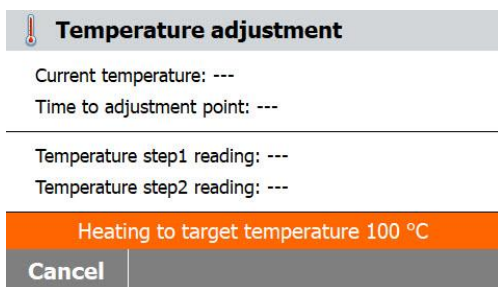



Temperature adjustment	
Current temperature: ---	
Time to adjustment point: ---	
Temperature step1 reading: ---	
Temperature step2 reading: ---	
Enter temperature read from kit	
Cancel	Enter temperature

Dies ist eine Zwei-Punkt-Anpassung (100° C und 160° C). Die Trocknereinheit heizt jetzt wieder auf die zweite Temperatur (160° C). Die Anpassung der Temperatur wird durch zwei Punkte definiert. Gehen Sie genau so vor, wie Sie es bei der ersten Temperatur getan haben. Nachdem Sie die Anzeige so eingerichtet haben, dass sie mit dem Thermometer übereinstimmt; drücken Sie auf die Taste **Enter**.



VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Seien Sie vorsichtig beim Entfernen der Temperaturkalibrierungseinheit aus der Trocknereinheit, da diese sehr heiß sein kann. Lassen Sie sie abkühlen; öffnen Sie vor dem Entfernen die Abdeckung. Entfernen Sie die Kalibriereinheit. Wechseln Sie die Schalenhalterung positionsgenau.

6.1.3 Gewichtskalibrierungsdatensatz

Setup		
Adjustments		
User settings		
Device settings		
User management		
System and data management		
Back	Instrument info	Help

Drücken Sie die Setup-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen.

Drücken Sie auf **Kalibrierung**, um das Kalibrierungsmenü aufzurufen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum **Startbildschirm** zurückzukehren.

Adjustments	
Weight adjustment - external	
Temperature adjustment	
Weight adjustment record	
Temperature adjustment record	
Back	Exit


Drücken Sie auf **Gewichtskalibrierungsdatensatz**, um den Gewichtskalibrierungsdatensatz aufzulisten.

Drücken Sie auf **Zurück** zum vorherigen Schritt.

Drücken Sie auf **Beenden**, um zum **Startbildschirm** zurückzukehren.


Weight adjustment - external	
01/01/2016 - 09:18AM	
Temperature	22.55°C
Nominal weight	50.000g
Actual weight	50.007g
Difference	0.007g
Adjustment	Done
Back	

6.1.4 Temperatur-Kalibrierungsdatensatzes

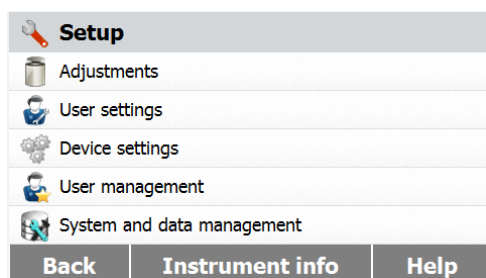

Drücken Sie die Setup-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen.


Drücken Sie auf **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

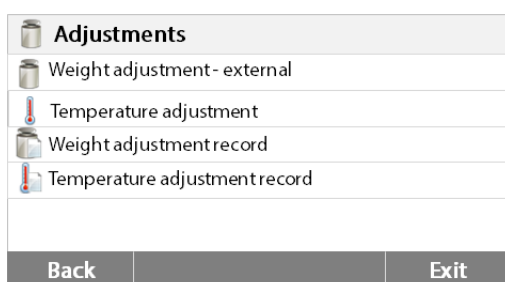

Drücken Sie die Taste Gewicht- und Temperaturkalibrierung, um das Menü Kalibrierung aufzurufen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

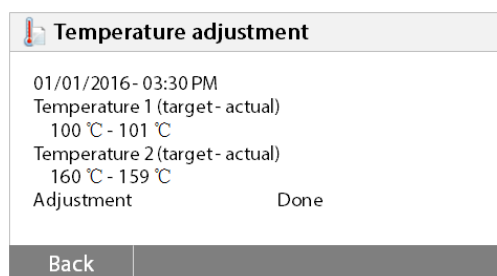

Drücken Sie auf die Taste Temperaturkalibrierung.


Hier finden Sie das letzte Ergebnis der Temperatur-Kalibrierung.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

6.2 Benutzereinstellungen


6.2.1 Sprache

Der Einfachheit halber ist das Feuchtigkeitsmessgerät mit vierzehn Sprachen ausgestattet, verfügbar auf allen Anzeigen. Die folgenden Schritte veranschaulichen, wie die Sprache eingestellt wird.

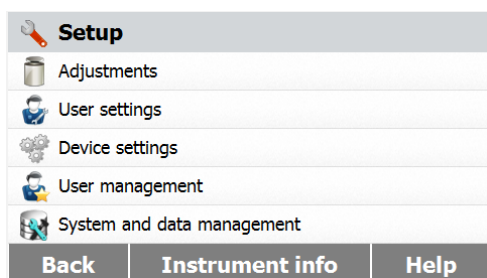

Drücken Sie die Setup-Taste, um den Setup-Bildschirm aufzurufen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

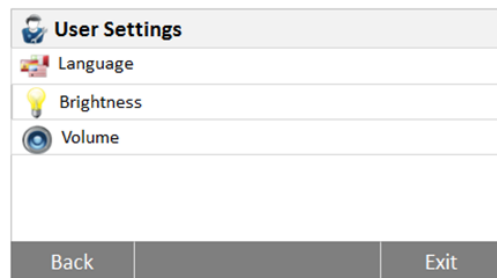


Drücken Sie auf **Benutzereinstellungen**, um das Menü Benutzereinstellungen aufzurufen.


Drücken Sie auf die Taste **Sprache**.

Wählen Sie die SPRACHE aus.

Hinweis: Wenn Sie Englisch als Dialogsprache auswählen, wird das Datumsformat geändert und auf allen Datensätzen im Format MM/TT/JJJJ angezeigt.

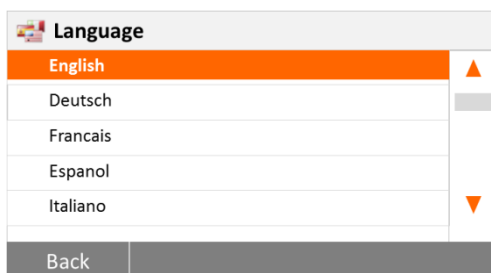


6.2.2 Helligkeit

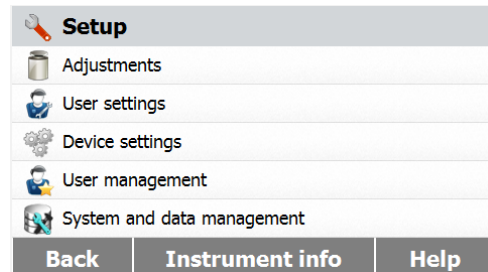

Drücken Sie die **Setup**-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen.


Drücken Sie auf **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

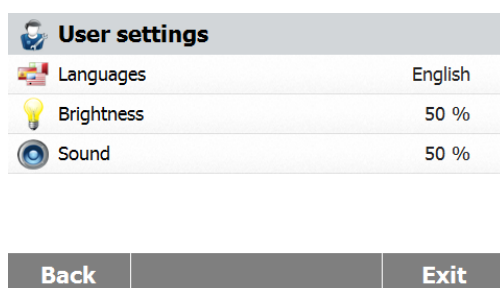

Drücken Sie auf die Taste **Benutzereinstellungen**, um das Menü Benutzereinstellungen aufzurufen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

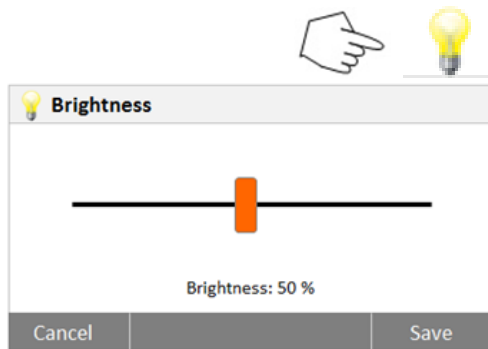

Drücken Sie auf die Taste **Helligkeit**.


Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms auf den gewünschten Pegel ein.

6.2.3 Sound

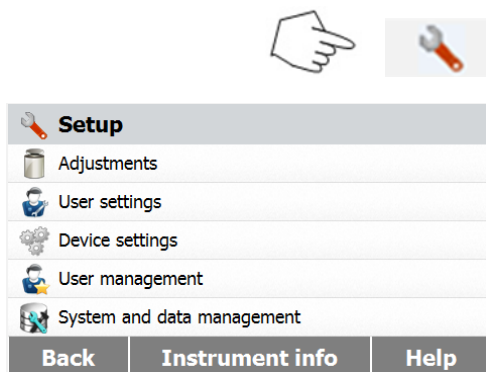

Drücken Sie die **Setup**-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen.


Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

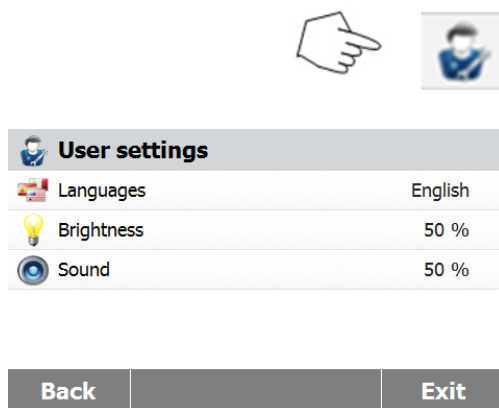

Drücken Sie auf die Taste **Benutzereinstellungen**, um das Menü Benutzereinstellungen aufzurufen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

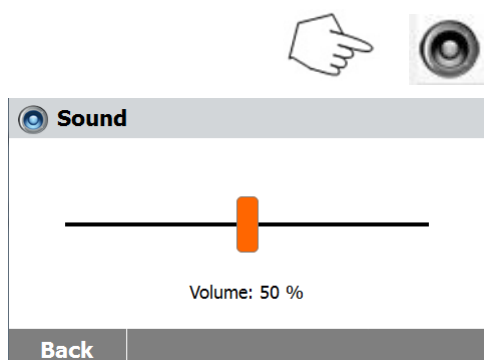


Drücken Sie die Taste **Lautstärke**.

Passen Sie die Lautstärke des Signaltons dem gewünschten Pegel an.

6.3 Geräteeinstellungen


6.3.1 Datum und Uhrzeit

Dieses Feuchtigkeitsmessgerät besitzt einen Kommunikationsausgang, der es ermöglicht, auf jedem Datensatz Datum und Uhrzeit zu drucken. Wenn dieses Instrument das erste Mal in Betrieb genommen wird, sollten Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingeben. Diese Einstellungen bleiben erhalten, auch wenn Sie Ihr Instrument von der Stromversorgung trennen. Eine eingebaute Batterie wird alle Daten erhalten. Um Datum und Uhrzeit einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

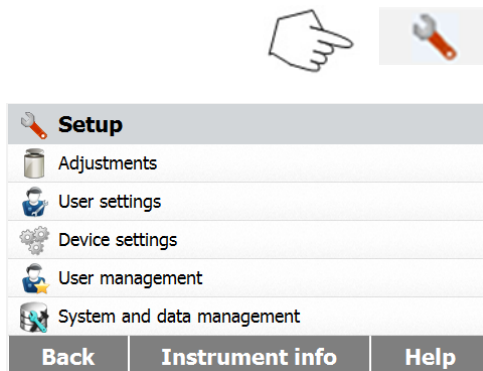

Drücken Sie die **Setup**-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen.


Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

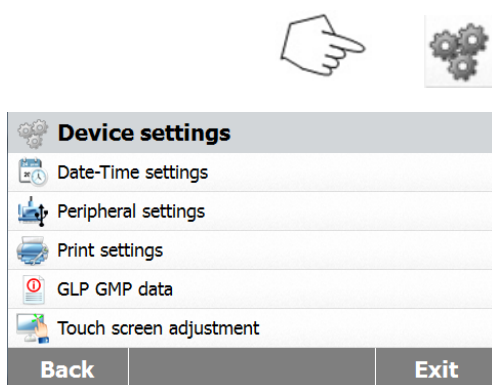

Drücken Sie auf **Geräteeinstellungen**, um das Menü Geräteeinstellungen aufzurufen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

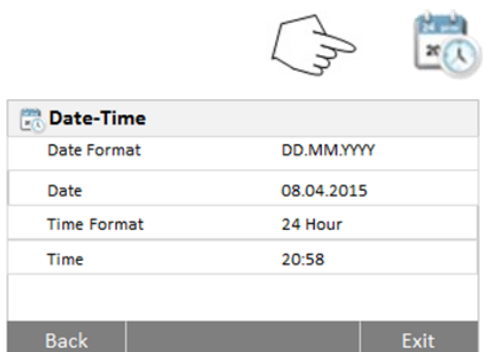


Drücken Sie auf die Taste **Datum und Uhrzeit**.

Drücken Sie auf die folgenden Elemente, um Datum und Uhrzeit einzustellen.


Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

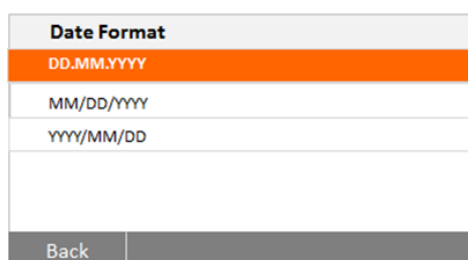


Legen Sie das Datumsformat fest.


Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

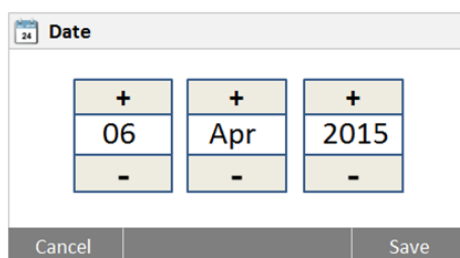

Stellen Sie das Datum ein.
Drücken Sie auf + und -, um das korrekte Datum, Monat und Jahr einzustellen.

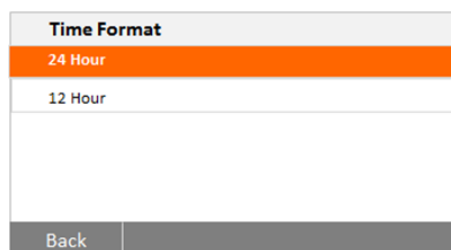


Legen Sie das Zeitformat fest.

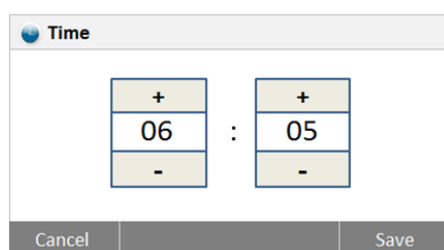


Stellen Sie die Uhrzeit ein.
Drücken Sie + und -, um die korrekte Uhrzeit einzustellen.

6.3.2 Peripheriegeräte

Dieses Feuchtigkeitsmessgerät verfügt für die Kommunikation mit USB-Speichergeräten, Drucker und Computer über USB- und RS232-kompatible Schnittstellen. In den folgenden Abschnitten wird die Hardware und Software, mit der das Feuchtigkeitsmessgerät ausgestattet ist, beschrieben.

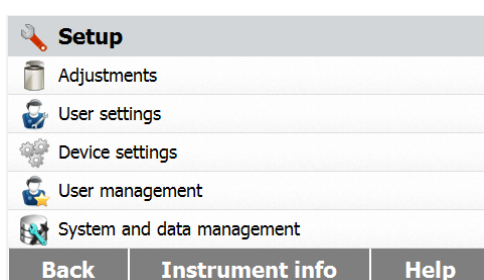

Drücken Sie die **Setup**-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen.
Drücken Sie auf **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

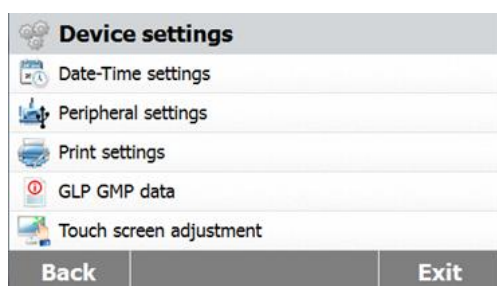

Drücken Sie auf die Taste **Geräteeinstellungen**, um das Menü Geräteeinstellungen aufzurufen.
Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Drücken Sie auf die Taste **Peripherieeinstellungen**.

RS-232	
Device Port	COM1
Baudrate	9600
Data Bits	8
Parity	None
Stop Bits	1 Stop Bit
Back	Exit

Wählen Sie das folgende Element, um den RS232 Port einzustellen, falls der RS232 Port mit dem Drucker oder einem anderen RS232-kompatibles Gerät verbunden ist. Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Device Port	
COM1	
COM4	
Back	

Stellen Sie den Geräteanschluss ein.

Wählen Sie com1 für RS232, com4 für USB

Baudrate	
1200	
2400	
4800	
9600	
19200	
Back	

Stellen Sie die Baudrate ein

Wählen Sie die gewünschten Baudraten entweder 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 oder 115200. Die Standardeinstellung ist 9600.

Date Bits	
7	
8	
Back	

Stellen Sie die Datenbits ein

Setzen Sie die gewünschten Datenbits auf 7 oder 8. Die Standardeinstellung ist 8.

Parity	
None	
Odd	
Even	
Back	


Stellen Sie die Parität ein

Wählen Sie die gewünschte Paritätseinstellung entweder keine, gerade oder ungerade. Standardeinstellung ist KEINE.

Stop Bits	
1 Stop Bit	
2 Stop Bits	
Back	

Stellen Sie die Stoppbits ein


Stellen Sie die gewünschten Stoppbits auf 1 oder 2. Die Standardeinstellung ist 1.

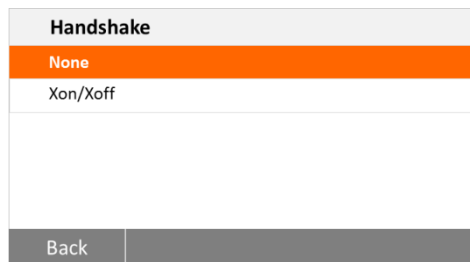

Stellen Sie Handshake ein


Stellen Sie das gewünschte Handshake auf NONE, Xon/Xoff. Standardeinstellung ist NONE.

6.3.3 Drucken

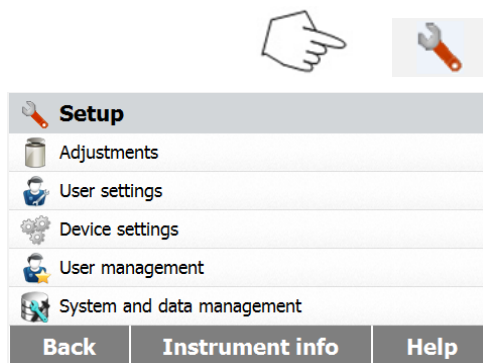

Drücken Sie die **Setup**-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen.


Drücken Sie auf **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

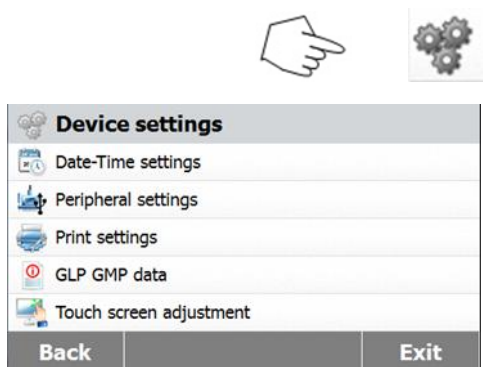

Drücken Sie auf die Taste **Geräteeinstellungen**.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

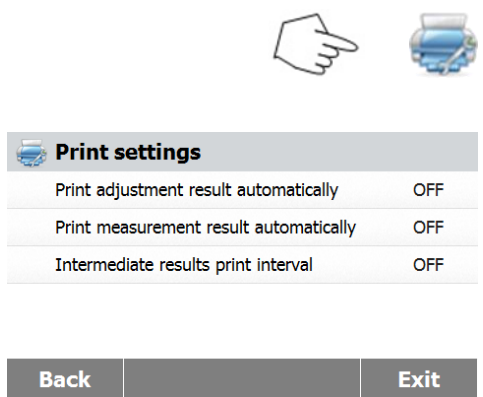

Drücken Sie auf die Taste **Druckeinstellungen**, um das Menü Druckeinstellungen aufzurufen.


Drücken Sie auf **Druckkalibrierungsergebnis automatisch**, um ON (Ein) oder OFF (Aus) umzuschalten.

Drücken Sie auf **Messergebnis automatisch drucken**, um ON (Ein) oder OFF (Aus) umzuschalten.

Drücken Sie auf **Zwischenergebnisse Druckintervall**, um den Druckintervall einzustellen.


Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

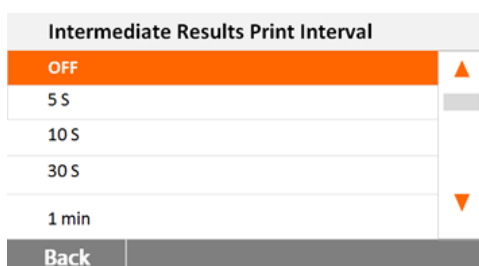


Drücken Sie auf die Taste **Zwischenergebnisse Druckintervall**. Wählen Sie das Intervall in Sekunden oder Minuten aus.

6.3.4 GLP und GMP-Daten

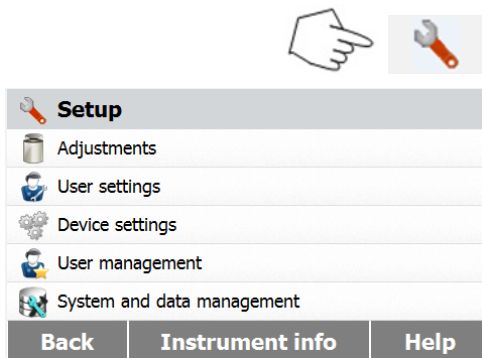

Drücken Sie die **Setup**-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen.


Drücken Sie auf **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

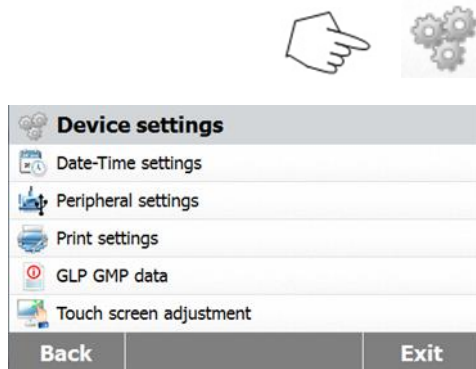

Drücken Sie auf die Taste **Geräteeinstellungen**, um das Menü Geräteeinstellungen aufzurufen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

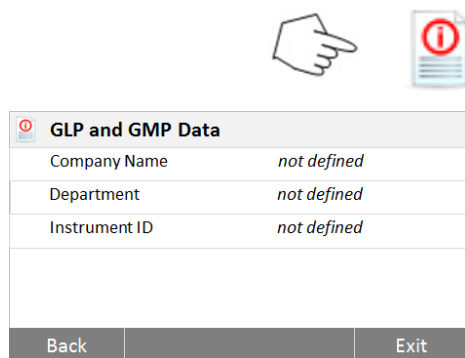


Drücken Sie auf **GLP und GMP-Daten**, um das Menü GLP und GMP-Daten aufzurufen.

Drücken Sie auf die Tasten **Firmenname**, **Abteilung** oder **Instrument ID**, um darauf bezogene Informationen zu definieren.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

6.3.5 Touchscreen-Kalibrierung

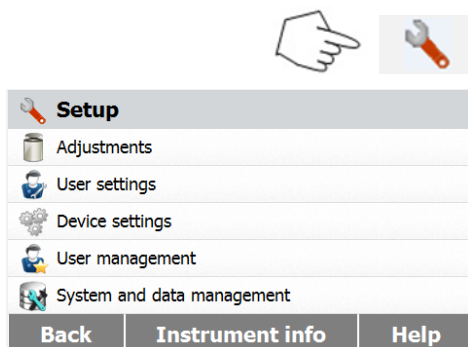


Drücken Sie die **Setup**-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen.


Drücken Sie auf **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.




Drücken Sie auf **Geräteeinstellungen**, um die Geräteeinstellungen aufzurufen.

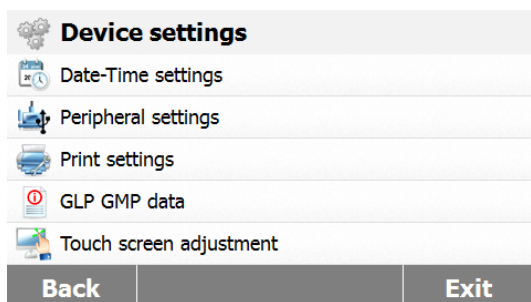


Drücken Sie auf **Touchscreen-Einstellung**, um den Touchscreen anzupassen.

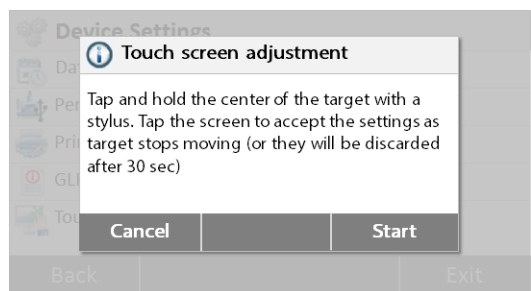

Drücken Sie auf die Taste **Start**, um die Anpassung zu starten.

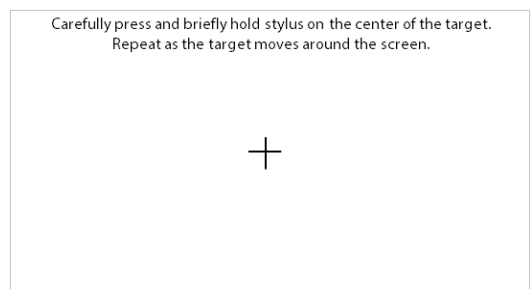

Bitte folgen Sie den gezeigten Anweisungen, um den Bildschirm anzupassen.

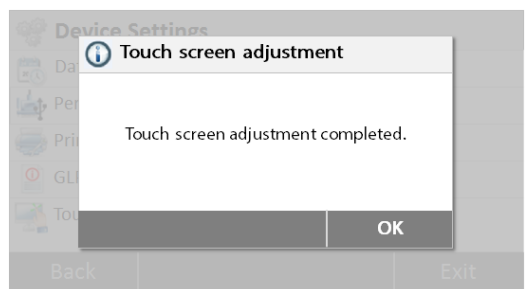

Wenn die Anpassung abgeschlossen ist, drücken Sie **OK**, um zu beenden.

6.4 Benutzerverwaltung


6.4.1 Neues Benutzerkonto erstellen

Es gibt vier Gruppen und die Standardgruppe mit allen Zugriffsrechten ist Administrator.

Die Administratorgruppe kann nicht gelöscht werden.

49 Benutzer können unter der Supervisor- und Operator-Gruppe angelegt werden.

Gruppen	Standard-Zugriffsrechte					
	Tests durchführen	Benutzereinstellungen	Geräteeinstellungen	Methode bearbeiten	Kalibrierung	Benutzer und Datenmanagement
Administrator	■	■	■	■	■	■
Supervisor I	■	■	■	■	■	□
Supervisor II	■	■	□	■	■	□
Operator	■	■	□	□	□	□

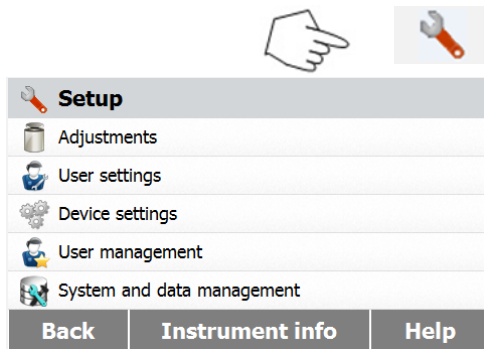

Drücken Sie die **Setup**-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Drücken Sie die Taste Benutzerverwaltung, um das Menü Benutzerverwaltung aufzurufen.

Drücken Sie auf **Benutzerinformation**, um die zugehörigen Einstellungen zu bearbeiten.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Drücken Sie auf die Taste **Neu**, um ein neues Konto zu erstellen.

User name

User1|

1 ... 30 characters 5

= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ✕

⬆ (< - + # % " € \$! ?

) > / * & @ ; : , .

12@... éÖñ...

Cancel **OK**

Geben Sie den Benutzernamen ein und drücken Sie **OK**, um ihn zu speichern.

Drücken Sie auf **Abbrechen**, um ohne zu speichern zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

User Management

User Name	User 1
Password	OFF
Group	Operator

Back **Delete**

Drücken Sie auf **Passwort**, um ein Kennwort festzulegen.

New password

1 ... 30 characters

Q W E R T Y U I O P ✕

⬆ A S D F G H J K L

Z X C V B N M ; : , .


12@... éÖñ...

Cancel **ON** **OK**


Drücken Sie auf die Taste **ON**, um das Kennwort zu aktivieren.



Legen Sie das Kennwort fest.
 Drücken Sie auf **OK**, um das Passwort noch einmal zur Bestätigung einzugeben.
 Drücken Sie auf **Abbrechen**, um die Kennworteinstellungen ohne zu speichern zu verlassen.
 Drücken Sie auf **OFF**, um das Kennwort zu deaktivieren.

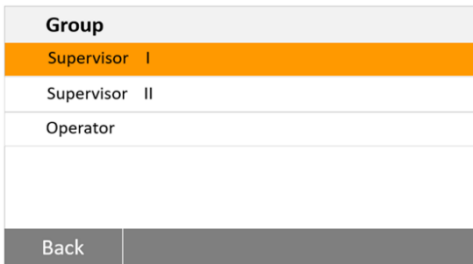


 
Drücken Sie auf **Gruppe**, um auf die Gruppeneinstellung zuzugreifen.
 Drei Gruppen sind verfügbar. Die Gruppe mit allen Zugriffsrechten ist Administrator. Die Administratorgruppe kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Alle anderen Gruppen können bearbeitet oder gelöscht werden.




Wenn das Passwort verloren gegangen ist, kontaktieren Sie bitte den OHAUS-Händler in Ihrer Nähe.

6.4.2 An- und abmelden

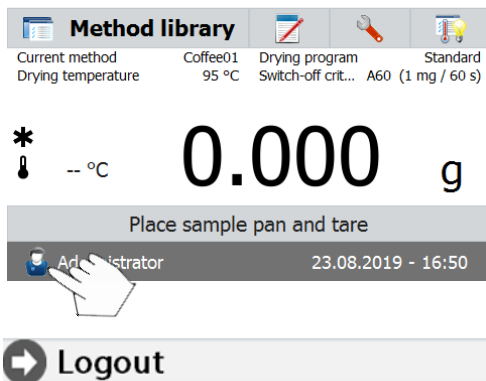


Drücken Sie auf das Symbol  , um den Bildschirm Logout aufzurufen.

Drücken Sie auf **OK**, um sich abzumelden.

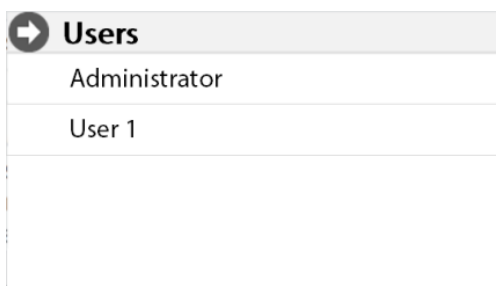

Drücken Sie Auf Benutzer-Account, um sich anzumelden.

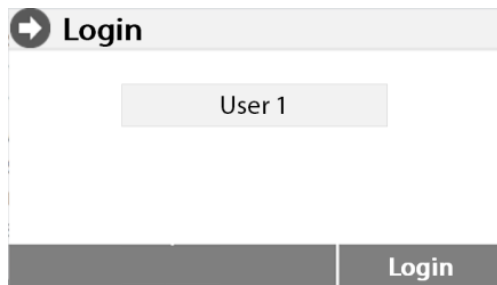


Drücken Sie auf **Benutzer 1**, um zu einem anderen Benutzerkonto zu wechseln.

Drücken Sie auf **Login**, um sich anzumelden


6.5 System- und Datenverwaltung

6.5.1 Exportieren und Importieren von Einstellungen und Methoden

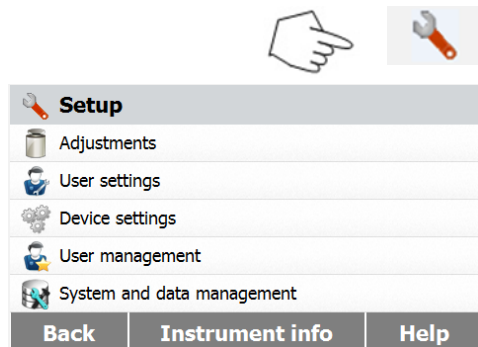

Drücken Sie die **Setup** Taste, um das Setup-Menü aufzurufen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

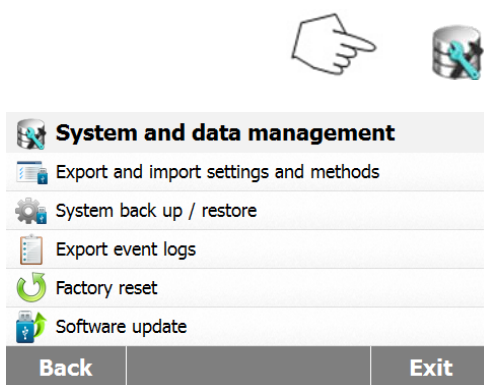


Drücken Sie die Taste **System- und Datenverwaltung**, um das Menü System- und Datenverwaltung aufzurufen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Exportieren und Importieren von Einstellungen und Methoden**, um das Menü Export und Import aufzurufen.

6.5.1.1 Daten exportieren

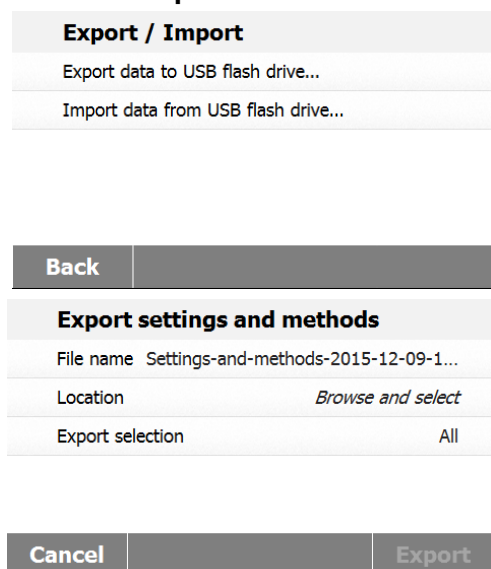

Drücken Sie auf **Exportieren von Daten auf USB-Stick**, um den Speicherort auszuwählen und Daten auf den USB-Stick zu exportieren.

Drücken Sie auf **Zurück** zum vorherigen Schritt.

Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Dateinamen**, um den Dateinamen zu ändern.

Drücken Sie auf **Speicherort**, um den Export-Speicherort auszuwählen.

Drücken Sie auf **Auswahl exportieren**, um die zu exportierenden Elemente auszuwählen.

Drücken Sie auf **Abbrechen**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Export selection	
<input checked="" type="checkbox"/>	User management
<input checked="" type="checkbox"/>	Methods (1)

Cancel	OK
--------	----

Export settings and methods	
File name	Settings-and-methods-2015-12-09-1...
Location	C:/IDE
Export selection	All

Cancel	Export
--------	--------

Drücken Sie auf die Elemente, um sie auszuwählen.
 Drücken Sie auf **Abbrechen**, um den Datenexport abzubrechen.
 Drücken Sie auf **OK**, um zu bestätigen und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Nach der Auswahl des Speicherorts, wird die Taste **Exportieren** verfügbar.
 Drücken Sie auf **Abbrechen**, um den Datenexport abzubrechen.
 Drücken Sie auf **Exportieren**, um dies auszuführen.

6.5.1.2 Daten importieren

Export / Import	
Export data to USB flash drive...	
Import data from USB flash drive...	

Back

Import settings and methods	
Import from file	<i>Browse and select</i>

Cancel	Import
--------	--------

Drücken Sie auf **Daten von einem USB-Stick importieren**, um den Speicherort auszuwählen und Daten von einem USB-Stick zu importieren.
 Drücken Sie auf **Zurück** zum vorherigen Schritt.

Drücken Sie auf **Aus Datei importieren**, um die zu importierende Datei auszuwählen.
 Drücken Sie auf **Abbrechen**, um den Datenimport abzubrechen.

Import settings and methods	
Import from file	Settings-and-methods-2015-12...
Location	E:/
Import selection	All (1)

Cancel	Import
--------	--------

Nach Auswahl der Importdatei, wird die Taste **Importieren** verfügbar.
 Drücken Sie auf **Abbrechen**, um den Datenimport abzubrechen.
 Drücken Sie auf **Importieren**, um dies auszuführen.

6.5.2 Sichern und Wiederherstellen



6.5.2.1 Backupssystem

Back up / Restore	
Back up system on USB flash drive...	
Restore system from selected back up...	
Back	

Back up	
File name	Backup-2015-12-09-20-45
Location	<i>Browse and select</i>

Cancel		Backup
---------------	--	---------------

Back up	
File name	Backup-2015-12-09-20-53
Location	C:/IDE

Cancel		Backup
---------------	--	---------------

6.5.2.2 System wiederherstellen

Back up / Restore	
Back up system on USB flash drive...	
Restore system from selected back up...	
Back	

Restore	
Restore from file	<i>Browse and select</i>

Cancel		Restore
---------------	--	----------------

Drücken Sie auf **Sichern und Wiederherstellen**, um die Systemeinstellungen zu sichern und wiederherzustellen.

Drücken Sie auf **System auf USB-Stick sichern**, um das System zu sichern. Drücken Sie auf **Zurück** zum vorherigen Schritt.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Dateiname**, um den Dateinamen zu ändern. Drücken Sie auf **Speicherort**, um den Speicherort auszuwählen. Drücken Sie auf **Abbrechen**, um die Sicherung abubrechen.

Nach der Auswahl des Sicherungsspeicherorts, wird die Taste **Backup** verfügbar. Drücken Sie auf **Abbrechen**, um die Sicherung abubrechen. Drücken Sie auf **Backup**, um dies auszuführen.

Drücken Sie auf **System wiederherstellen**, um das System von der ausgewählten Sicherung wiederherzustellen. Drücken Sie auf **Zurück** zum vorherigen Schritt.

Drücken Sie auf **Wiederherstellen aus Datei**, um die Datei zur Wiederherstellung auszuwählen. Drücken Sie auf **Abbrechen**, um die Wiederherstellung abubrechen.

Restore	
Restore from file	Backup-2015-12-09-21-05
Location	E:/Backup-2015-12-09-21-05

Cancel	Restore
--------	---------

Nachdem Sie die wiederherzustellende Datei ausgewählt haben wird die Taste **Wiederherstellen** verfügbar.

Drücken Sie auf **Abbrechen**, um den Wiederherstellungsvorgang abzubrechen. Drücken Sie auf **Wiederherstellen**, um dies auszuführen.

6.5.3 Ereignisprotokolle exportieren



Export event logs	
File name	Events-2015-12-09-17-54
Location	<i>Browse and select</i>

Cancel	Export
--------	--------

Drücken Sie auf **Ereignisprotokolle exportieren**, um das Menü Ereignisprotokolle exportieren aufzurufen.



Drücken Sie auf **Dateinamen**, um den Dateinamen zu ändern. Drücken Sie auf **Speicherort**, um den Export-Speicherort auszuwählen. Drücken Sie auf **Abbrechen** zurück zum vorherigen Schritt.

Export event logs	
File name	Events-2015-12-09-17-54
Location	C:/IDE

Cancel	Export
--------	--------

Nachdem der Exportspeicherort ausgewählt ist, wird die Taste Exportieren verfügbar. Drücken Sie auf **Abbrechen**, um den Export abzubrechen. Drücken Sie auf **Exportieren**, um dies auszuführen.

6.5.4 Rücksetzen auf Werkseinstellung

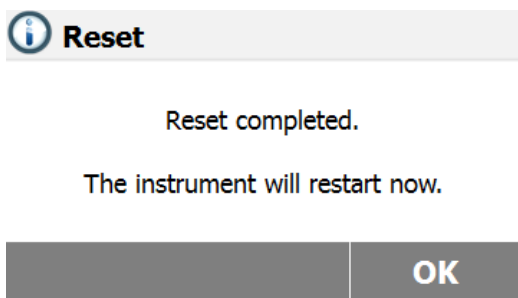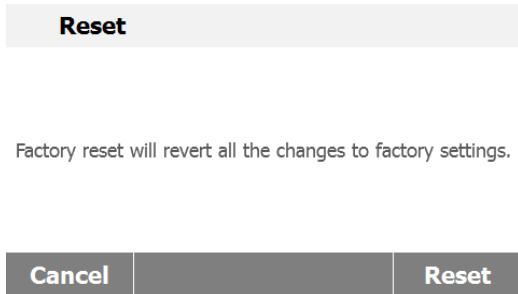

Drücken Sie auf die Taste **Zurücksetzen auf Werkseinstellung**, um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Drücken Sie auf **Abbrechen**, um ohne zurückzusetzen zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


 
Drücken Sie auf **Zurücksetzen**, um eine Zurücksetzung durchzuführen.

VORSICHT:

Alle Methoden, Testergebnisse und Benutzerkonten werden gelöscht, wenn eine Zurücksetzung durchgeführt wird!

Drücken Sie nach Zurücksetzen auf Werkseinstellungen auf **OK**, um das Gerät neu zu starten.

6.5.5 Softwareupdate

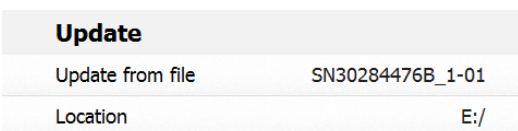

Drücken Sie auf **Softwareupdate**, um den Bildschirm Softwareupdate aufzurufen.


Drücken Sie auf **Aktualisieren aus Datei**, um die Update-Datei auszuwählen.

Drücken Sie auf **Abbrechen**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


Nachdem Sie die Update-Datei ausgewählt haben, wird die Taste **Update** verfügbar. Drücken Sie auf **Update**, um dies auszuführen.

6.6 Info und Hilfe zum Instrument

6.6.1 Info zum Instrument

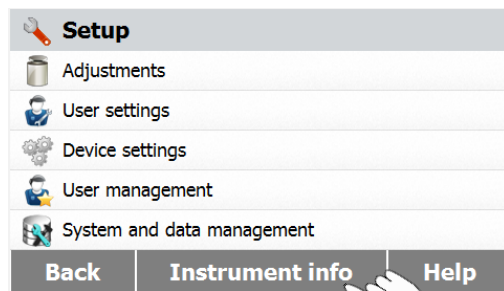


Drücken Sie **Instrument info**, um Informationen zum Feuchtigkeitsmessgerät anzuzeigen.

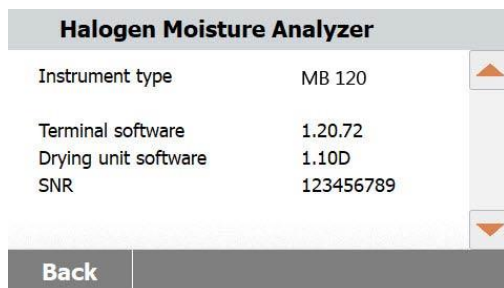


Sie können den **Gerätetyp**, die **Terminalsoftware**, die **Software der Trocknungseinheit** und die **SNR**-Informationen anzeigen.

6.6.2 Hilfe

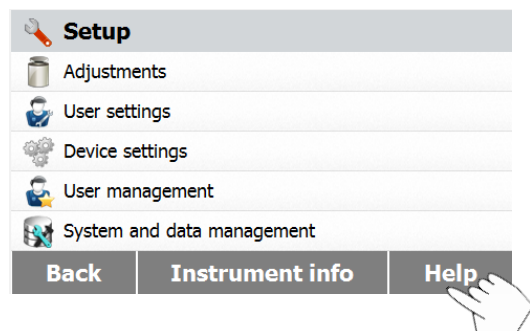


Drücken Sie **Hilfe**, um auf das Hilfe-Informationsmenü zuzugreifen.

6.6.2.1 Nivellierungs-Assistent

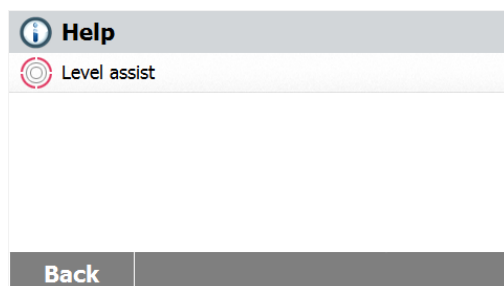

Wählen Sie **Nivellierungs-Assistent**, um darauf zuzugreifen. Bitte stellen Sie die NivellierungsfüÙe entsprechend ein.

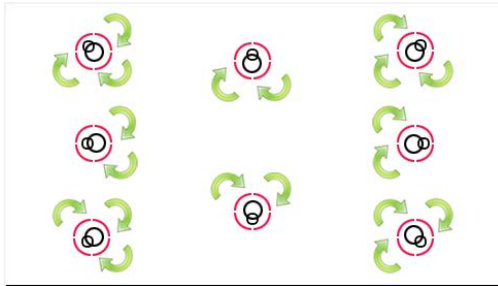

Drücken Sie zum Beenden auf den Bildschirm.

7. METHODENSAMMLUNG


Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Verwendung der Methodensammlung, mit denen Sie die aktuellen Methodenparameter wie Trocknungsprogramm, Trocknungstemperatur, Ausschaltkriterium, Anzeigemodus, Startgewicht, Startmodus und Benutzung der Methodensammlung einstellen können.

Das Bedienkonzept

Sie haben bereits in Abschnitt 5 die Einstellung des Feuchtigkeitsmessgeräts festgelegt und in Abschnitt 3 die einfache Feuchtigkeitsbestimmung ausprobiert. Sie sind jetzt bereit, Feuchtigkeitsbestimmungen präzise durchzuführen. Das Testmenü in Abschnitt 6 bietet eine Reihe von Einstellmöglichkeiten, um das Messverfahren Ihren spezifischen Anforderungen anzupassen. Beispielsweise können Sie die Trocknungstemperatur, den Anzeigetyp und viele andere Parameter auswählen. Bitte beachten Sie welche Bedeutung die Vorbereitung Ihrer Probe, die Verteilung der Probe auf der Waagschale, die Art der Probe und der Temperaturbereich haben. Denken Sie daran, dass je größer die Anzahl der getesteten einheitlichen Proben ist, desto größer ist die Genauigkeit der Ergebnisse. Bitte lesen Sie diesen ganzen Abschnitt durch, um mit dem Instrument vertraut zu werden, bevor Sie alle Einstellungen tatsächlich vornehmen.

7.1 Benutzung der Methodensammlung

7.1.1 Laden, bearbeiten und löschen der Methoden

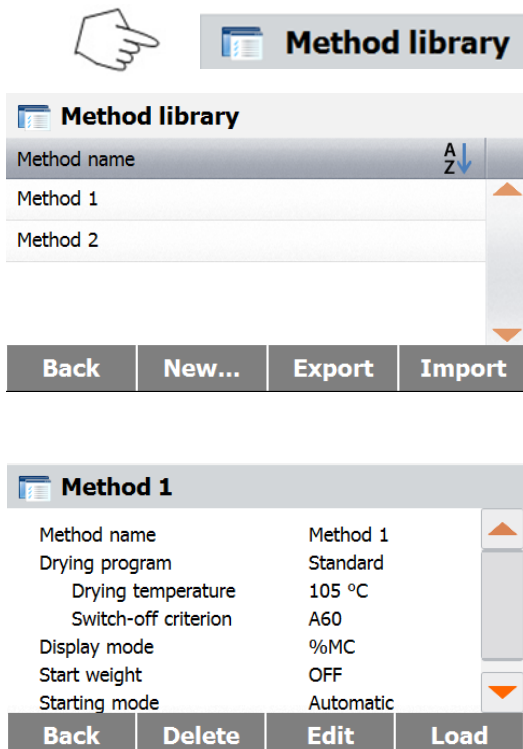

Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf Methodenbibliothek.

Drücken Sie auf Methodennamen, um die Methodeneinstellungen zu überprüfen und die aktuelle Methode zu laden.

Drücken Sie auf **A Z**, um den Methodennamen zu filtern.

Drücken Sie auf **Zurück** zum Startbildschirm.

Drücken Sie auf **Neu**, um eine neue Methode zu erstellen.

Drücken Sie auf **Exportieren**, um die Methoden zu exportieren.

Drücken Sie auf **Importieren**, um die Methoden zu importieren.

Geben Sie die **Methode 1** ein, um die Einstellungen zu überprüfen.


Drücken Sie auf **Zurück** zum vorherigen Bildschirm.

Drücken Sie auf **Löschen**, um diese Methode zu löschen.


Drücken Sie auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen der Methoden zu bearbeiten.

Drücken Sie auf **Laden**, um diese Methode als aktuelle Methode zu laden.

7.1.2 Export und Import der Methoden

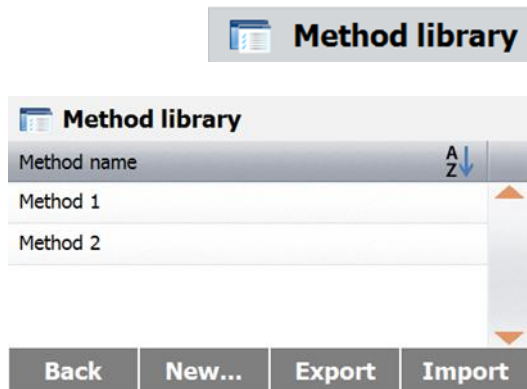

Drücken Sie auf **Exportieren**, um die Methoden zu exportieren.

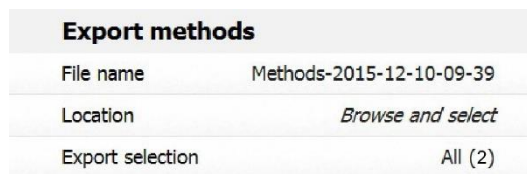


Drücken Sie auf **Dateiname**, um den Export-Dateinamen zu ändern.

Drücken Sie auf **Speicherort**, um den Export-Speicherort auszuwählen.

Drücken Sie auf **Exportauswahl**, um die Methoden zum Exportieren auszuwählen.

Drücken Sie auf **Abbrechen**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

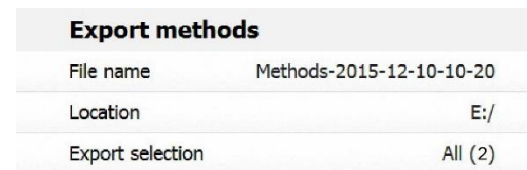


Nach der Auswahl des Exportspeicherorts und der Methoden, wird die Taste **Exportieren** verfügbar.

Drücken Sie auf **Exportieren**, um dies auszuführen.



 Drücken Sie auf **Importieren**, um die Methoden zu importieren.



Drücken Sie auf **Aus Datei importieren**, um die zu importierende Datei auszuwählen.

Drücken Sie auf **Abbrechen** zum vorherigen Bildschirm.



Import methods	
Import from file	Methods-2015-12-10-10-25
Location	E:/
Import selection	All (2)

Cancel	Import
--------	--------

Nach Auswahl der Importdatei, wird die Taste **Importieren** verfügbar. Drücken Sie auf **Speicherort**, um den Importspeicherort zu ändern. Drücken Sie auf **Importauswahl**, um die Methoden zum Importieren auszuwählen. Drücken Sie auf **Abbrechen**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

7.2 Methodenparameter (Trocknungsparameter)


7.2.1 Trocknungsprogramm

Das Trocknungsprogramm (Profil) enthält vier Einstellungen: Standard, Schnell, Anstieg und Schrittweise. In diesem Abschnitt werden die einzelnen Trocknungsprofile beschrieben. Überprüfen Sie die Profilbeschreibungen. Wählen Sie je nach zu analysierendem Probenmaterial das entsprechende Profil und gehen Sie wie folgt vor:


Method 1	
Method name	Method 1
Drying program	Standard
Drying temperature	105 °C
Switch-off criterion	10:00 min
Display mode	%MC
Back	

Drying program			
Standard	Fast	Ramp	Steps
Back			

Drücken Sie die Taste **Trocknungsprogramm**.
Standardprofil

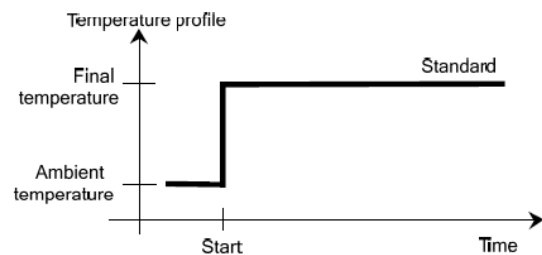


Schnellprofil

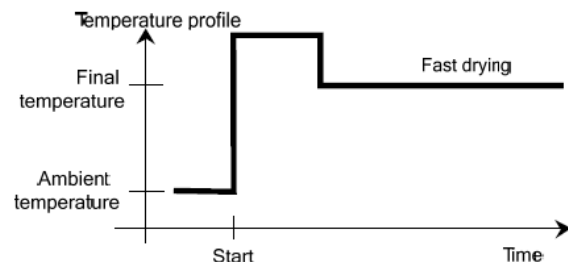


Anstieg-Profil

Bei diesem Temperaturprogramm ist sowohl Temperatur als auch die Zeit, die zwischen Beginn der Trocknung und dem Erreichen der Endtemperatur verstreicht, festgelegt.

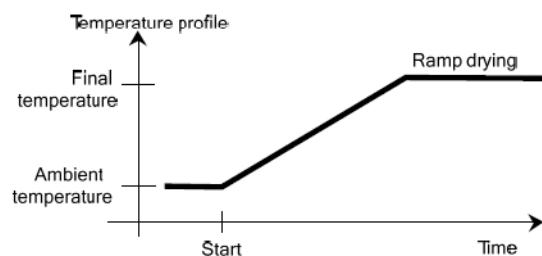

Schrittprofil

Für SCHRITT 1, verwenden Sie die definierte Temperatur und Zeit. Wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren für Schritt 2 und für den letzten Schritt.

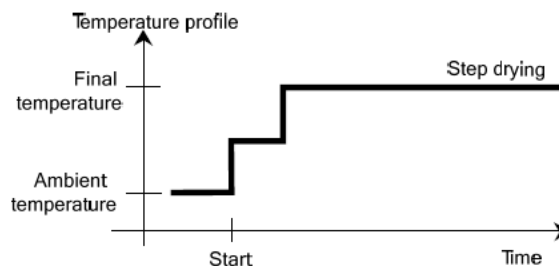

7.2.2 Trocknungstemperatur

Die Trocknungstemperatur ist von 40° C bis 230° C einstellbar.

Method 1	
Method name	Method 1
Drying program	Standard
Drying temperature	105 °C
Switch-off criterion	10:00 min
Display mode	%MC
Back	

Drying temperature in °C	
120	
40 ... 230	
1	2
4	5
7	8
	0
Cancel	OK

Drücken Sie die Taste **Trocknungstemperatur**, um das Menü Temperatureinstellung aufzurufen.

Geben Sie die gewünschte Trocknungstemperatur ein und drücken Sie auf **OK**.

Achtung: Wenn Sie mit Temperaturen über 200° C arbeiten, empfehlen wir Ihnen, um eine gute Reproduzierbarkeit sicherzustellen und die Überhitzung des Geräts zu vermeiden, 2-3 Minuten zu warten bevor Sie zwischen den einzelnen Messungen den Deckel des Instruments öffnen.

7.2.3 Abschaltkriterium

Dieses Menü bietet Ihnen verschiedene Abschaltkriterien. Abschaltkriterium definiert, wann das Instrument die Trocknung beenden sollte. Abschaltkriterium macht es unnötig, auf die Uhr zu schauen und die Trocknung manuell zu beenden. Überprüfen Sie die Liste unten und wählen Sie ein Kriterium aus, das Ihrem Zweck entspricht.

Die folgenden Einstellungen sind als Abschaltkriterium wählbar:

- Zeitgesteuerte Abschaltung
- Automatische Abschaltung (Gewichtsverlust pro Einheit der Zeit - 3 Einstellungen)
- Automatische frei wählbare Abschaltung (benutzerdefinierter Mittelwert Gewichtsverlust pro Zeiteinheit)
- Automatische freiwählbare Abschaltung (benutzerdefinierter Mittelwert % Feuchtigkeitsverlust pro Zeiteinheit)

Switch-off criterion	
Timed...	10:00 min ▲
A30 (1 mg / 30 s)	
A60 (1 mg / 60 s)	
A90 (1 mg / 90 s)	
Free (mg / s)...	1 mg / 120 s ▼

Zeitgesteuerte Abschaltung

Wenn Sie dieses Abschaltkriterium ausgewählt haben, dauert die Messung so lange bis die voreingestellte Trocknungszeit verstrichen ist (das Display bietet Ihnen kontinuierliche Information über die Trocknungszeit).

Mit den Tasten **+/-** geben Sie die gewünschte Trockenzeit ein, und drücken dann auf OK.

Automatische Abschaltung

Das Abschaltkriterium basiert auf einem **Gewichtsverlust pro Zeiteinheit**. Sobald der durchschnittliche Gewichtsverlust während einer bestimmten Zeit unter einem voreingestellten Wert liegt, sieht das Instrument den Trocknungsprozess als vollständig beendet an und stellt den Messungsvorgang automatisch ein. Während der Trocknung zeigt das Display die verstrichene Zeit des Trocknungsprozesses an; das Abschaltkriterium ist in den ersten 30 Sekunden inaktiv.

Das Kriterium für automatische Abschaltung gliedert sich in drei wählbare Stufen:

- A30: Weniger als 1 mg Verlust in 30 Sekunden, wird für Proben verwendet, die sehr schnell trocknen (Oberflächenfeuchtigkeit) oder für (relativ ungenau) schnelle Messungen, um einen Trend zu bestimmen.
- A60: Weniger als 1 mg Verlust in 60 Sekunden, wird für die meisten Arten von Proben verwendet.
- A90: Weniger als 1 mg Verlust in 90 Sekunden, wird für langsam trocknende Substanzen verwendet (mit eingeschlossene Feuchtigkeit, Hautbildung).

Wählen Sie das Kriterium für Ihre Messungen aus.

Switch-off criterion	
Timed...	10:00 min ▲
A30 (1 mg / 30 s)	
A60 (1 mg / 60 s)	
A90 (1 mg / 90 s)	
Free (mg / s)...	1 mg / 120 s ▼

Wählen Sie A30 (1 mg/30 s), A60 (1 mg/60 s) oder A90 (1 mg/90 s) aus.

Automatische freiwählbare Abschaltung

Das automatische freiwählbare Abschaltkriterium basiert auf einem benutzerdefinierten durchschnittlichen Gewichtsverlust pro Zeiteinheit oder einem mittleren Gewicht in Prozent pro Zeiteinheit. Wenn keines der drei Abschaltkriterien "Gewichtsverlust pro Zeiteinheit" für Ihre Anwendung geeignet ist, ermöglicht Ihnen das Feuchtigkeitsmessgerät, ein freies Abschaltkriterium zu definieren. Das Kriterium für freiwählbare Abschaltung basiert auf dem Prinzip des durchschnittlichen Gewichtsverlusts pro Zeiteinheit und der mittleren Gewichtsabnahme in Prozent pro Zeiteinheit. Sobald diese unter den eingestellten Wert fällt, wird die Messung automatisch beendet.

Switch-off criterion	
A30 (1 mg / 30 s)	▲
A60 (1 mg / 60 s)	
A90 (1 mg / 90 s)	
Free (mg / s)...	1 mg / 120 s
Free (% / s)...	1.00 % / 120 s ▼

Weight loss in mg	
1-10	
1	
1	2
4	5
7	8
	0
Cancel	Ok

Asuwahl von **Frei** (mg / s) bedeutet

Gewichtsverlust pro Zeiteinheit.

Auswahl von **Frei** (% / s) bedeutet

Gewichtsverlust in Prozent pro Zeiteinheit.

Frei (mg / s)

Geben Sie den Gewichtsverlust (1 mg bis 10 mg) ein.

The screenshot shows a numeric keypad interface for entering time in seconds. The title is 'Time in s'. The current value is 60. Below the display, there is a range indicator '5-300'. The keypad includes buttons for digits 1-9, 0, and a delete key. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Ok' buttons.

Geben Sie die Uhrzeit (5 Sekunden auf 300 Sekunden) ein.

The screenshot shows a numeric keypad interface for entering weight loss percentage. The title is 'Weight loss in %'. The current value is 0.01. Below the display, there is a range indicator '0.01-5.00'. The keypad includes buttons for digits 1-9, 0, a decimal point, and a delete key. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Ok' buttons.

Frei (% / s)

Geben Sie den Gewichtsverlust (0,01 % bis 5,00 %) ein.

This is a duplicate of the first screenshot, showing the 'Time in s' input screen with the value 60.

Geben Sie die Zeit (5 Sekunden bis 300 Sekunden) ein.

7.2.4 Anzeigemodus

Anzeigemodus (Ergebnisanzeige) bietet Ihnen die Wahl, ob Ihr Display während des Messvorgangs % MC, % DC, % RG oder Gramm anzeigt.

Drücken Sie die Anzeigemodus-Taste.

The screenshot shows the 'Method 1' settings menu. It lists several parameters: 'Drying temperature' (105 °C), 'Switch-off criterion' (10:00 min), 'Display mode' (%MC), 'Start weight' (OFF), and 'Starting mode' (Automatic). There are up and down arrow icons next to the temperature and starting mode values. A 'Back' button is at the bottom.

The screenshot shows the 'Display mode' selection menu. It lists four options: '%MC' (highlighted in orange), '%DC', 'g', and '%RG'. There are up and down arrow icons next to the '%MC' and '%RG' options. A 'Back' button is at the bottom.

Wählen Sie % MC, % DC, % RG org.

$$\%MC(\text{Feuchtigkeitsgehalt}) = \frac{\text{Startgewicht} - \text{Trockengewicht}}{\text{Startgewicht}} \times 100\%$$

$$\%DC(\text{Feststoffgehalt}) = \frac{\text{Trockengewicht}}{\text{Startgewicht}} \times 100\%$$

$$\%RG(\text{Rückgewinnungsgehalt}) = \frac{\text{Startgewicht} - \text{Trockengewicht}}{\text{Trockengewicht}} \times 100\%$$

7.2.5 Startgewicht

Das Startgewicht wird verwendet, wenn bereits frühere Proben getestet wurden und das Startgewicht bekannt ist. Bei Verwendung des Startgewichts ist eine konsistente Stichprobengröße erforderlich.

Method 1		
Drying temperature	105 °C	▲
Switch-off criterion	10:00 min	
Display mode	%MC	
Start weight	OFF	
Starting mode	Automatic	▼
Back		

Wählen Sie das Startgewicht.

Start weight in g		
0.500 ... 201.090		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	✕
Back	ON	OK

Aktivieren Sie das Startgewicht und drücken Sie die **AN**-Taste button.

Start weight in g		
3.000		
0.500 ... 201.090		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	✕
Cancel	OFF	OK


Stellen Sie das Startgewicht ein und drücken Sie die **OK**-Taste.

Method 1		
Drying temperature	105 °C	▲
Switch-off criterion	10:00 min	
Display mode	%MC	
Start weight	3.000 g	
Start weight tolerance	10 %	▼
Cancel		Save

Drücken Sie auf **Gewichtstoleranz starten**, um die Toleranz des Zielgewichts festzulegen.

Start weight tolerance in %		
10		
1 ... 25		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	✕
Back		OK


Stellen Sie die Startgewichtstoleranz in % ein.

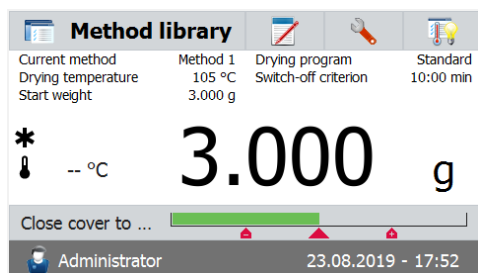

Die Leiste Kontrollwiegen zeigt das Gewicht der Probe.

7.2.6 Startmodus

In diesem Menü können Sie definieren, ob das Instrument bestimmte Funktionen automatisch oder manuell ausführen soll.

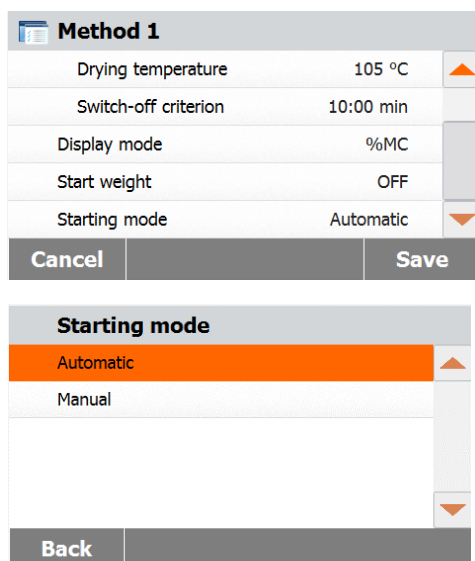

Drücken Sie die Taste **Modus starten**.

Automatisch

Dieser Modus kann für die meisten Arten von Proben verwendet werden. Wenn Sie die Probenkammer schließen, wird das Gewicht der Probe aufgezeichnet und die Messung beginnt.

Dies ist die Werkseinstellung.

Manuell

Wir empfehlen Ihnen für Proben, die leicht flüchtige Substanzen enthalten, die manuelle Betriebsart zu verwenden. Im Gegensatz zu der automatischen Betriebsart schließt die Probenkammer im manuellen Betriebsmodus nicht automatisch wenn auf den Start/Stoppschalter getippt wird. Allerdings ist für die Bestimmung des aufgezeichneten Feuchtigkeitsgehalts das Anfangsgewicht wichtig. Im manuellen Betriebsmodus haben Sie Zeit, um weitere Proben vorzubereiten, während die Gewichtsverluste durch Verdunstung während der Vorbereitungszeit von Anfang an gemessen werden. Wenn die Probe zum Trocknen bereit ist, schließen Sie die Probenkammer. Sobald die automatische Probenkammer geschlossen ist, beginnt die Trocknung. Im manuellen Betriebsmodus können Sie während des Trocknungsbetriebs die Probenkammer öffnen. Im Gegensatz zum automatischen Modus, wird das Trocknen nicht gestoppt, sondern einfach nur unterbrochen, bis die automatische Probenkammer wieder geschlossen wird.

7.3 Methodenerstellung

7.3.1 Erstellung mit Hilfe des SmartGuide

The screenshot shows the 'Method library' screen. At the top, there is a 'Method library' header with a hand icon pointing to it. Below the header, there are four tabs: 'Method library', 'Coffee01', 'Drying program', and 'Standard'. The 'Method library' tab is active, showing 'Current method: Drying temperature', 'Coffee01: 95 °C', 'Drying program: Switch-off crit...', and 'Standard: A60 (1 mg / 60 s)'. Below this, there is a large display showing '* -- °C 0.000 g'. Underneath the display, it says 'Place sample pan and tare'. At the bottom, there is a status bar with 'Administrator' and '23.08.2019 - 16:50'.

This screenshot shows a list of methods under the 'Method library' header. The list contains 'Method 1' and 'Method 2'. Below the list, there are four buttons: 'Back', 'New...', 'Export', and 'Import'. A hand icon is pointing to the 'New...' button.

This screenshot shows the 'Create methods' screen. There are two options: 'Create using SmartGuide™' and 'Create method manually'. A hand icon is pointing to the 'Create using SmartGuide™' option.

This screenshot shows a single 'Back' button.


This screenshot shows the 'Method library' screen, similar to the first screenshot, but with a hand icon pointing to the 'SmartGuide™' button (represented by a lightbulb icon) in the top navigation bar.

SmartGuide™ hilft Ihnen dabei, automatisch eine Methode mit optimaler Trocknungstemperatur zu finden. Sie können diese Funktion mit oder ohne Referenz-Feuchtigkeitswert verwenden. Drücken Sie zum Starten auf dem Startbildschirm auf Methodensammlung. Die Methodenbibliothek wird angezeigt.


Drücken Sie auf die **Neu...**Taste

Drücken Sie auf **Erstellen mit Hilfe des SmartGuide™**.

Alternativ können Sie auch die **SmartGuide™**-Taste auf dem Hauptbildschirm drücken, um die Funktion zu starten.

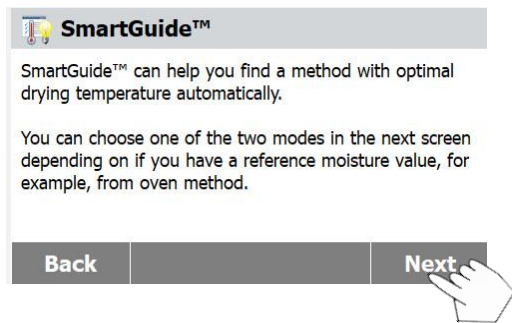


Drücken Sie auf die Taste **Weiter**.

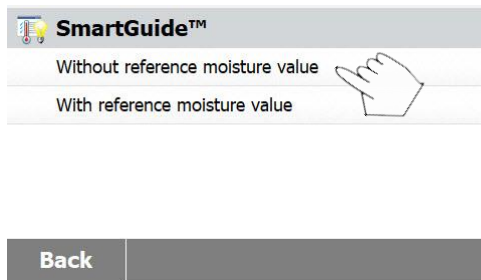


Drücken Sie auf **Ohne Referenz-Feuchtigkeitswert**, wenn Sie keinen Referenz-Feuchtigkeitswert haben.

Drücken Sie auf **Mit Referenz-Feuchtigkeitswert**, wenn Sie einen Referenz-Feuchtigkeitswert haben.

7.3.1.1 Ohne Referenz-Feuchtigkeitswert

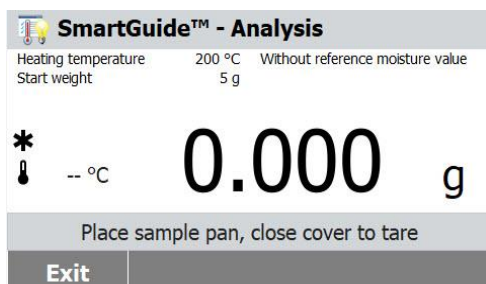


Wenn Sie **Ohne Referenz-Feuchtigkeitswert** auswählen, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Analysevorgang abzuschließen.

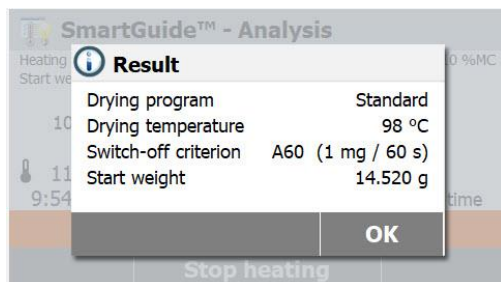

Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, liefert der **SmartGuide™** eine empfohlene Heizmethode, die das Trocknungsprogramm, die Trocknungstemperatur und das Abschaltkriterium enthält..

Drücken Sie die **OK**-Taste, wenn Sie das Ergebnis überprüft haben, um in die Analysephase zu gelangen.

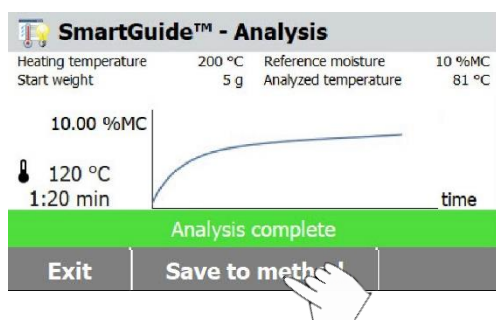

Drücken Sie auf die **Methode speichern**-Taste, um die vorgeschlagene Heizmethode zur späteren Verwendung in der Methodensammlung zu speichern.

Method name

1 ... 30 characters

Q W E R T Y U I O P

↑ A S D F G H J K L

Z X C V B N M ; : , .

12@... éÖñ...

Back OK

Geben Sie entweder einen Methodennamen oder eine Identifikationsnummer ein und drücken Sie die **OK**-Taste.

test

Method name test

Drying program Standard

Drying temperature 98 °C

Switch-off criterion A60

Display mode %MC

Start weight 5.000 g

Starting mode Automatic

Cancel Save

Drücken Sie auf die **Speichern**-Taste, um die Methode zu speichern.

7.3.1.2 Mit Referenz-Feuchtigkeitswert

Reference moisture in %MC

10.00

0.10 ... 99.99

1 2 3

4 5 6

7 8 9

. 0

Back OK

Wenn Sie **Mit Referenz-Feuchtigkeitswert** auswählen, geben Sie einen Referenz-Feuchtigkeitswert ein und drücken Sie die **OK**-Taste..

SmartGuide™ - Analysis

Heating temperature 200 °C Without reference moisture value

Start weight 5 g

* -- °C **0.000** g

Place sample pan, close cover to tare

Exit

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Analysevorgang abzuschließen.

SmartGuide™ - Analysis

Heating Start we 10 11 9:54

Result

Drying program Standard

Drying temperature 98 °C

Switch-off criterion A60 (1 mg / 60 s)


Start weight 14.520 g

OK

Stop heating


Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, schlägt der **SmartGuide™** eine Heizmethode vor, die Trocknungsprogramm, Trocknungstemperatur und Abschaltkriterium enthält.

Drücken Sie die **OK**-Taste, wenn Sie das Ergebnis überprüft haben, um in die Analysephase zu gelangen.

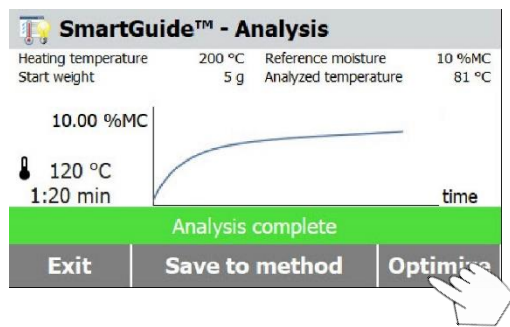


In diesem Stadium sehen Sie die **Optimieren**-Taste. Drücken Sie diese Taste, um das ursprüngliche Ergebnis bei Bedarf zu optimieren.

Es wird empfohlen, den "Optimieren"-Prozess auszuführen, um eine bessere Heizmethode zu erhalten.

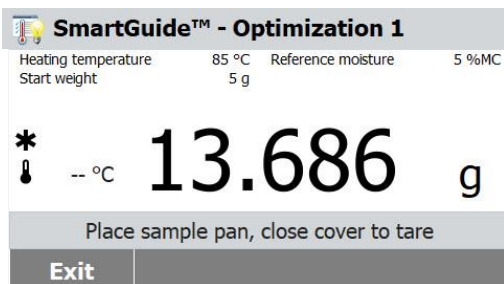


Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Optimierungsprozess abzuschließen.

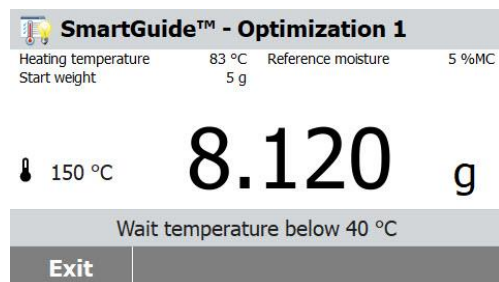


Hinweis: Das Feuchtigkeitsmessgerät muss abkühlen, wenn die Temperatur der Heizkammer 40°C übersteigt.

Wenn Sie auf eine solche Situation stoßen, warten Sie bis die Temperatur gesunken ist, bevor Sie mit der Verarbeitung beginnen.

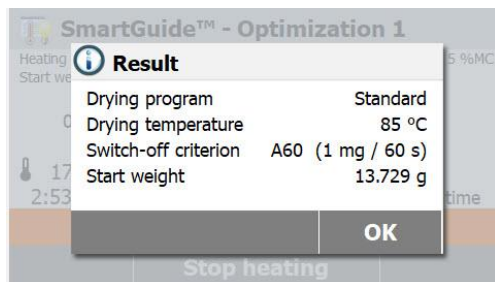

Nach Abschluss des Optimierungsprozesses schlägt der **SmartGuide™** eine optimierte Heizmethode vor, die das Trocknungsprogramm, die Trocknungstemperatur und das Abschaltkriterium enthält.

Drücken Sie die **OK**-Taste, wenn Sie das Ergebnis überprüft haben, um zur nächsten Stufe zu gelangen.

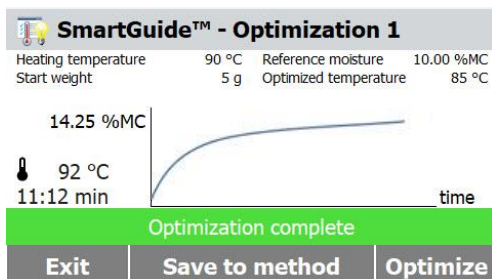


Wenn Sie möchten, können Sie eine zweite Runde des Optimierungsprozesses starten.

Drücken Sie hierfür die **Optimieren**-Taste und wiederholen Sie die vorherigen Optimierungsschritte.

Wenn nicht, drücken Sie die **Exit**-Taste, um das Menü zu verlassen.

7.3.2 Manuelle Methodenerstellung

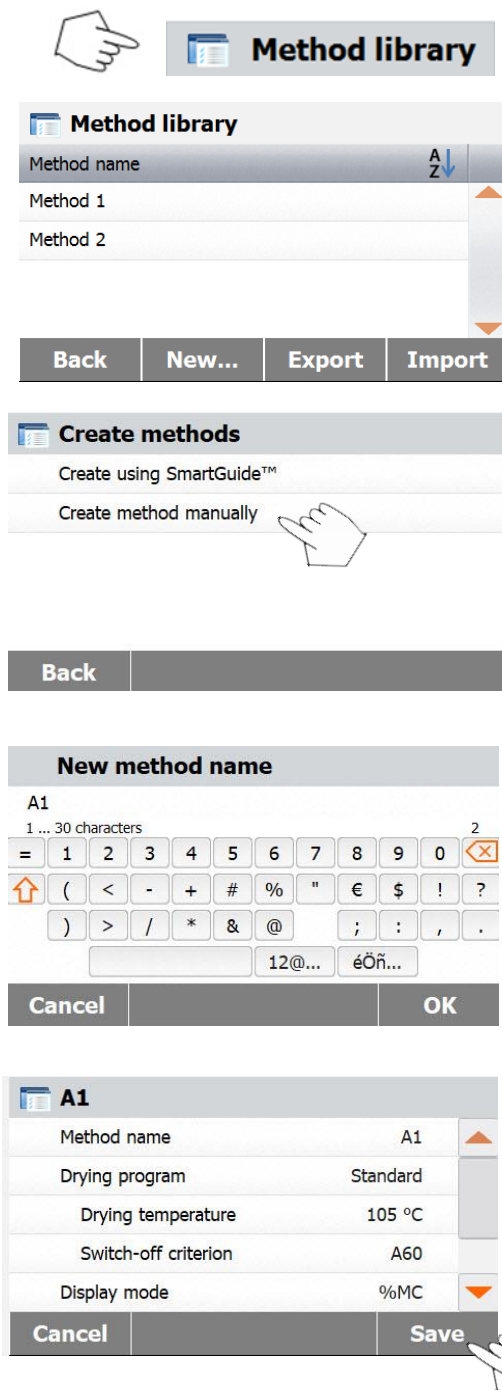

Drücken Sie auf der Startseite auf **Methodensammlung**. Die Methodensammlung wird angezeigt.


Drücken Sie auf die **Neu...** Taste.

Drücken Sie auf **Manuelle Methodenerstellung**.

Geben Sie den Namen einer Methode oder die Identifikationsnummer ein und drücken Sie die Taste **OK**.

Drücken Sie die jeweilige Auswahl, um die gewünschten Werte einzustellen. Drücken Sie die **Speichern**-Taste, wenn Sie fertig sind.

7.4 Standardmethode

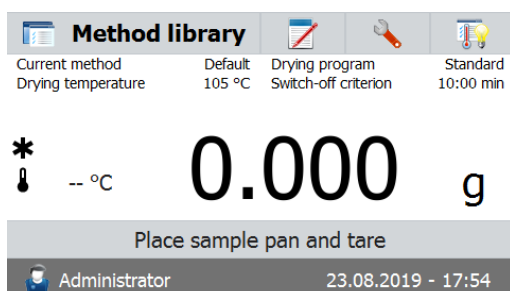

Das Feuchtigkeitsmessgerät wird mit einer vorinstallierten Standardmethode ausgeliefert. Folgen Sie dem Anweisungshinweis, um eine Messung direkt zu starten.

Drücken Sie zum Bearbeiten auf den Parameterbereich.

Default	
Method name	Default
Drying program	Standard
Drying temperature	105 °C
Switch-off criterion	10:00 min
Display mode	%MC
Back	

Nach der Änderung der Einstellungen, wird die Taste **Speichern** verfügbar.

Drücken Sie auf **Speichern**, um die Standardmethode zu speichern.

8. ERGEBNISSE

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Verwaltung und Auswertung der Messergebnisse.

8.1 Testergebnisse

Results	
Method name	A Z ↓
Method 1	▲
Method 2	▼
Back	

Drücken Sie auf der Startseite auf die Taste **Ergebnisse**, um das Menü Ergebnisse aufzurufen.

Wählen Sie den Namen der Methode, um die Testergebnisse der Methode aufzulisten.

Drücken Sie auf , um den Namen der Methode zu filtern.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

8.1.1 Ergebnisdaten und Kurve

Method 1		
10.12.2015 - 14:27	10.00 %MC	▲
10.12.2015 - 14:00	10.06 %MC	▼
Back Delete Export Statistics		

Drücken Sie auf das Ergebniselement, um auf die Detaildaten zuzugreifen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Löschen**, um die Ergebnisse zu löschen.

Drücken Sie auf **Exportieren**, um diese Ergebnisse zu exportieren.

Drücken Sie auf **Statistik**, um das Menü Statistiken aufzurufen.

Method 1	
User name	Administrator
Start weight	10.000 g
Total time	10:00 min
Dry Weight	8.990 g
End result	10.10 %MC
Measurement end	10.12.2015 - 14:27
Back Delete Export Curve	

Drücken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Drücken Sie auf **Löschen**, um das aktuelle Ergebnis zu löschen.

Drücken Sie auf **Exportieren**, um das aktuelle Ergebnis zu exportieren.


Drücken Sie auf **Kurve**, um die Ergebniskurve anzuzeigen.

Drücken Sie auf **Zurück**, um zur Ergebnisliste zurückzukommen.

Drücken Sie auf **Löschen**, um das aktuelle Ergebnis zu löschen.

Drücken Sie auf **Exportieren**, um das aktuelle Ergebnis zu exportieren.

Drücken Sie auf **Daten**, um ausführliche Ergebnisdaten anzuzeigen.

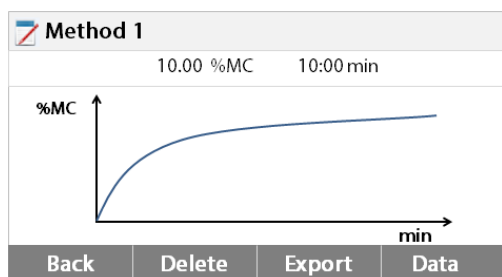

8.1.2 Statistiken

Method 1		
10.12.2015- 14:27	10.00 %MC	▲
10.12.2015- 14:00	10.06 %MC	▼

Back Delete Export Statistics

Result selection		
Custom selection of "All" (0)		
<input type="checkbox"/>	10.12.2015- 14:27 10.00 %MC	▲
<input type="checkbox"/>	10.12.2015- 14:00 10.06 %MC	▼

Cancel OK

Result selection		
"All" (2)		
<input checked="" type="checkbox"/>	10.12.2015- 14:27 10.00 %MC	▲
<input checked="" type="checkbox"/>	10.12.2015- 14:00 10.06 %MC	▼

Cancel OK

Statistics	
Sample number	2
Last data	10.00 %MC
Mean X	10.03 %MC
Standard deviation	0.04%
Min X	10.00 %MC
Max X	10.06 %MC

Back

Wählen Sie den Namen der Methode, um die Testergebnisse der Methode aufzulisten. Drücken Sie auf **Statistiken**, um das Menü Statistiken aufzurufen.

Drücken Sie auf Ergebniselement um dies auszuwählen.

Drücken Sie auf , um alle Elemente auszuwählen.

Drücken Sie auf **Abbrechen**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Nach Auswahl der Elemente ist die Taste OK verfügbar.

Drücken Sie auf Ergebniselement um dies zu entfernen.

Drücken Sie auf , um alle Elemente zu entfernen.

Drücken Sie auf **Abbrechen** zurück zum vorherigen Schritt.

Drücken Sie auf **OK**, um dies auszuführen.

8.1.3 Ergebnis exportieren

Method 1		
10.12.2015- 14:27	10.00 %MC	▲
10.12.2015- 14:00	10.06 %MC	▼

Back Delete Export Statistics

Export results	
File name prefix	Method 1
Location	<i>Browse and select</i>
Export selection	"All" (2)

Cancel Export

Drücken Sie auf **Exportieren**, um alle Ergebnisse zu exportieren.

Drücken Sie auf **Dateinamenpräfix**, um den Dateinamen zu bearbeiten.

Drücken Sie auf **Speicherort**, um den Export-Speicherort auszuwählen.

Drücken Sie auf **Auswahl exportieren**, um die Exportergebnisse auszuwählen.

Drücken Sie auf **Abbrechen**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Export results	
File name prefix	Method 1
Location	<i>Browse and select</i>
Export selection	"All" (2)
Cancel	Export


Nachdem der Exportspeicherort ausgewählt ist, wird die Taste **Exportieren** verfügbar. Drücken Sie auf **Abbrechen**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren. Drücken Sie auf **Exportieren**, um die Ergebnisse zu exportieren.

Method 1		
10.12.2015 - 14:27	10.00 %MC	▲
10.12.2015 - 14:00	10.06 %MC	
▼		
Back	Delete	Export
Statistics		

Drücken Sie auf Ergebniselement, um eine Ergebnis-Datendatei zu überprüfen und zu exportieren.

Method 1	
User name	Administrator
Start weight	10.000 g
Total time	10:00 min
Dry Weight	8.990 g
End result	10.10 %MC
Measurement end	10.12.2015 - 14:27
Back	Delete
Export	Curve

Drücken Sie auf **Exportieren**, um dieses Ergebnis zu exportieren.

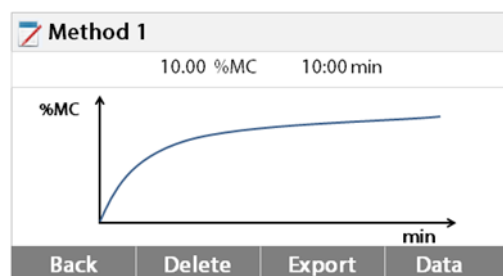

Drücken Sie auf **Exportieren**, um dieses Ergebnis zu exportieren.

Export results	
File name	Method 1-2015-12-10-15-40
Location	<i>Browse and select</i>
Cancel	Export

Drücken Sie auf **Dateinamen**, um den Dateinamen zu bearbeiten. Drücken Sie auf **Speicherort**, um den Export-Speicherort auszuwählen. Drücken Sie auf **Abbrechen**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Export results	
File name	Method 1-2015-12-10-15-40
Location	<i>Browse and select</i>
Cancel	Export


Nachdem der Exportspeicherort ausgewählt ist, wird die Taste Exportieren verfügbar. Drücken Sie auf **Abbrechen**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren. Drücken Sie auf **Exportieren**, um das Ergebnis zu exportieren.

9. WIE SIE DIE BESTEN ERGEBNISSE ERHALTEN

Im Anschluss an Ihre erste praktische Arbeit mit dem Feuchtigkeitsmessgerät finden Sie in diesem Abschnitt wichtige Informationen, wie Sie optimale Ergebnisse erzielen. Sie erfahren, welche Parameter die Messung beeinflussen und wie Sie das Gerät optimal auf Ihren speziellen Messungstest abstimmen können.

9.1 Messungsprinzip des Halogen-Feuchtigkeitsmessgeräts

Ihr Instrument führt Messungen basierend auf dem thermogravimetrischen Prinzip durch, d.h. die Feuchtigkeit wird aus dem Gewichtsverlust der durch Erhitzen getrockneten Probe bestimmt.

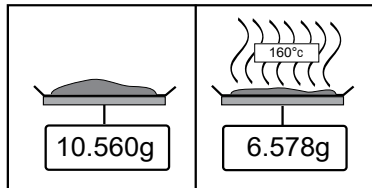

Das Ohaus Feuchtigkeitsanalysegerät verfügt über zwei Instrumente: einer Präzisionswaage und einer Trockeneinheit. Im Gegensatz zu anderen thermogravimetrischen Methoden (Ofentrocknung, Infrarot, Mikrowelle) arbeitet das Halogen-Feuchtigkeitsmessgerät mit einer Halogen-Trocknereinheit. Diese sorgt für ein schnelles Aufheizen der Probe und garantiert damit eine rasche Verfügbarkeit der Messergebnisse.

Neben thermogravimetrischen Methoden sind zur Feuchtigkeitsbestimmung auch chemische und elektrische Verfahren üblich. Eine bekannte chemische Methode ist Karl Fischer, wobei der Wassergehalt durch Titration bestimmt wird. Diese Methode eignet sich besonders zur Bestimmung des Wassergehaltes von Flüssigkeiten oder zum Nachweis sehr kleiner Mengen von Wasser (ppm-Bereich) in festen und flüssigen Proben.

Unabhängig von der verwendeten Messmethode, steht und fällt die Qualität der Messung mit der Vorbereitung der Probe und der korrekten Auswahl der wie folgt aufgelisteten wichtigen Messungsparameter:

- Probengröße
- Beispieltyp
- Trocknungstemperatur
- Trocknungszeit


In der Praxis ist jedoch nicht nur die Qualität der Messergebnisse wichtig, sondern auch die Geschwindigkeit des Messvorgangs. Dank seines Trocknungsprinzips (mit der Hitze, die durch den Halogenheizkörper erzeugt wird) ist das Halogen-Feuchtigkeitsmessgerät sehr schnell. Durch optimale Einstellungen des Geräts kann die Trocknungsgeschwindigkeit sogar noch weiter erhöht werden.

Die optimale Trocknungstemperatur und die Trocknungszeit sind abhängig von Art und Umfang der Probe und der gewünschten Genauigkeit der Messergebnisse. Diese können nur durch experimentieren bestimmt werden.

9.2 Probenahme und Probenvorbereitung

Merkmale, Vorbereitung und die Größe der Probe sind alles wichtige Einflussfaktoren, um die Geschwindigkeit und die Qualität des Messvorgangs zu erhöhen.

Probenahme und Vorbereitung der Probe haben einen großen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse. Es ist auch wichtig, dass die Probe im Test als ein repräsentativer Teil der Gesamtmenge der Probe untersucht wird.

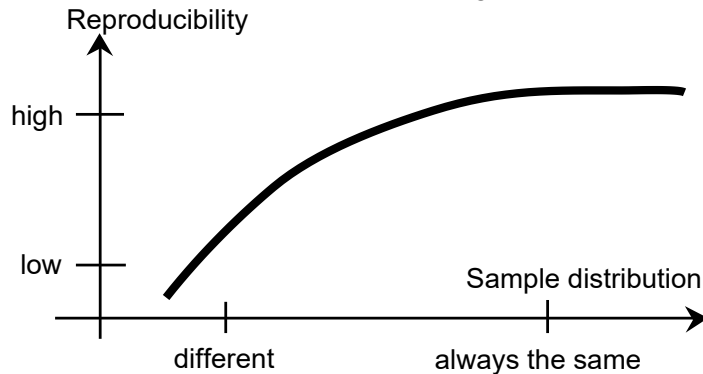

Die endgültigen Ergebnisse einer Feuchtigkeitsbestimmung hängen von einer sorgfältig durchdachten Probenvorbereitung ab. Der Probenanteil für die Analyse muss immer repräsentativ für die Gesamtmenge sein. Die Probenvorbereitung schließt Arbeitsprozesse wie Probenahme, Probeaufteilung, Zerkleinerung, Homogenisierung und anderes mit ein. All diese Prozesse sollten so schnell wie möglich und ohne Verlust oder Aufnahme von Feuchtigkeit durchgeführt werden.

Wie bei den meisten Produkten sind die Laborproben nicht homogen. Infolgedessen führt eine zufällige Probenauswahl nicht zu einer repräsentativen Probe. Die entsprechenden Normen und Richtlinien müssen herangezogen werden, um die Methode der Probenahme zu ermitteln, weil diese von Produkt, Konsistenz und verwendeter Menge abhängig ist.

Anzahl der Proben

Eine Erhöhung der Anzahl der Proben führt immer zu einer Verbesserung bei der statistischen Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse. Der Umfang hängt von der Homogenität und Genauigkeit des Testmaterials, der Genauigkeit der Messmethode und der gewünschten Exaktheit der Messergebnisse ab.

Mechanische Größenreduktion

Die Aufteilung der Probe wird normalerweise durch bestimmte Typen von Mühlen bewerkstelligt, die wiederum von den Eigenschaften der Probe abhängig sind. Harte, spröde Proben werden hauptsächlich durch Druck-, Stoß- oder Reibungsmaßnahmen zerkleinert, während weiche und viskoplastische Stoffe nur durch zerreißende oder schneidende Maßnahmen zerkleinert werden können. Was immer das Funktionsprinzip einer Mühle für die nachfolgende Feuchtigkeitsbestimmung ist, es darf während des Mahlprozesses kein Verlust von Feuchtigkeit auftreten. Wenn dies nicht vermieden werden kann, sollte er zumindest berechenbar sein. Auch sollte die quantitative Wiedergewinnung der Mahlkammer vollständig sein.

Verwendung von Quarzsand

Um eine optimale Trocknung zu gewährleisten, sollten Proben immer eine größtmögliche Fläche haben. Die Ergebnisse von Substanzen, die Krusten bilden (z.B. Glucosesirup) oder von pastösen Stoffen (z.B. Butter) können durch das Mischen mit Quarzsand erheblich verbessert werden. Probenschalen mit einem großen Volumen und relativ hohen Wänden sind dafür notwendig.

Pastöse, fetthaltige und schmelzende Stoffe

Für pastöse, fetthaltige und schmelzende Substanzen ist die Verwendung eines Glasfaserfilters vorteilhaft, um die Oberfläche der Probe zu vergrößern. Der Glasfaserfilter wird zusammen mit der Probe austariert. Die Flüssigkeit in der Substanz ist im gesamten verfügbaren Bereich einheitlich und umfassend in den Zwischenräumen zwischen den

Fasern verteilt. Das gleiche gilt auch für schmelzendes Fett und fetthaltige Proben. Die Zunahme an Fläche führt zu schneller und vollständiger Verdampfung der Feuchtigkeit. Vortrocknung der Glasfaserfilter und Speichern in einem Exsikkator ist nur für hochpräzise Messergebnisse erforderlich.

Flüssige Stoffe

Flüssige Stoffe (z.B. Dispersionen) neigen aufgrund der Oberflächenspannung der Flüssigkeit oft dazu, auf der Probenschale Tropfen zu bilden. Dies verhindert eine schnelle Trocknung. Die Verwendung eines kommerziellen Glasfaserfilters verkürzt die Trocknungszeit um den Faktor 2 bis 3. Der Glasfaserfilter verteilt infolge seiner absorbierenden Eigenschaften die flüssige Probe über einen weiten Bereich. Vortrocknung der Glasfaserfilter und Speichern in einem Exsikkator ist nur für hochpräzise Messergebnisse erforderlich.

Hautbildende und temperaturempfindliche Stoffe

Die Verwendung eines Glasfaserfilters kann bei temperaturempfindlichen und hautbildenden Substanzen hilfreich sein. In diesem Fall wird die zu trocknende Probe vom Filter abgedeckt und erhält dadurch eine "neue Oberfläche". Dies schützt die Oberfläche der Probe vor direkter IR-Strahlung. Die schonende Erhitzung der Probe basiert auf Konvektion anstatt auf IR-Strahlung. Die Erfahrung mit dieser Art Vorbereitung ist gut; besonders bei Produkten, die Zucker enthalten. Darüber hinaus kann die Abschirmung gegen direkte IR-Strahlung durch Abdecken der Prübsubstanz bei temperaturempfindlichen Proben erheblich zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit beitragen.

Zuckerhaltige Stoffe


Proben, die eine große Menge an Zucker enthalten, tendieren dazu, auf der Oberfläche zu karamellisieren. Stellen Sie in solchen Fällen sicher, dass eine dünne Schicht angewendet wird. Wählen Sie auch eine mäßige Temperatur.

Probenanwendung auf der Trocknungsschale

Um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, eine gleichmäßige Verteilung der Probe auf der Schale zu gewährleisten. Eine ungleichmäßige Verteilung kann in der Probe zu einer homogenen Wärmeverteilung führen. Infolgedessen könnte die Probe aufgrund übermäßigen Anhäufens in der Mitte unvollständig getrocknet werden. Dicke Schichten haben negative Auswirkungen auf das Entweichen der Feuchtigkeit. Die daraus resultierende Verlängerung der Messungszeit fördert durch anhaltende Hitze einwirkung die Zersetzung an der Probenoberfläche.

Filmbildung auf der Probe kann ein vollständiges Entweichen der Feuchtigkeit verhindern. Stellen Sie bei solchen Proben sicher, eine dünne und gleichmäßige Schichtdicke aufzutragen.

Bei leicht flüchtige Proben ist es ratsam, die Probe auf der Probenschale schnell aufzutragen, da sich ansonsten die Feuchtigkeit verflüchtigen kann, bevor das ursprüngliche Gewicht aufgezeichnet ist; hier ist es angeraten, eine manuelle Betriebsart zu wählen.

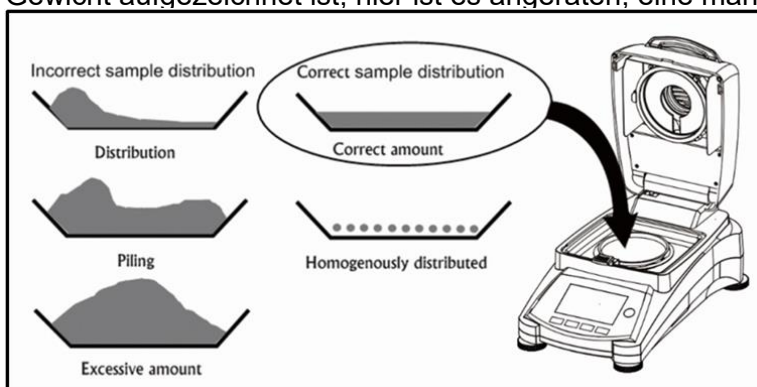

Behandlung der Probe während der Trocknung

Gelegentlich wird die Prüfsubstanz nach der Aufnahme des Anfangsgewichts der Probe und vor der eigentlichen Trocknung einer weiteren Behandlung unterzogen. Das Halogen Feuchtigkeitsmessgerät von OHAUS bietet diese Möglichkeit in der "manuellen" Betriebsart.

Solche Anwendungen könnten folgendes umfassen:

- Mischung von Quarzsand: der Feuchtigkeit, die beim Mischen der Probe verdampft, wird beim endgültigen Ergebnis Rechnung getragen.
- Koagulation des Proteins durch tropfenweise Zugabe von alkoholischen Lösungen. Dies verhindert während der Trocknung die Hautbildung. Hinzugefügte Lösungsmittel werden im Endeffekt nicht aufgezeichnet.
- Bildung von leicht flüchtigen Azeotropen durch Zugabe von Lösungsmitteln, die in Wasser nicht löslich sind (z. B. Xylol, Toluol).





VORSICHT: Gefahr von Feuer oder Explosion.
Lesen Sie die Warnhinweise in Abschnitt 1.

Beachten Sie, dass die Zugabe von Lösungsmittel zur Bildung von brennbaren oder sogar explosiven Mischungen führen kann. Bei dieser Art Anwendung sollten Sie also mit extrem kleinen Mengen von Proben und mit gebotener Sorgfalt arbeiten. In Zweifelsfällen muss eine sorgfältige Risikoanalyse durchgeführt werden.

Auswahl des optimalen Probengewichts

Das Gewicht der Probe hat einen Einfluss auf die Genauigkeit der Messergebnisse und die Messungszeit. Bei großen Mengen von Proben muss viel Wasser verdampfen und die Feuchtigkeitsbestimmung dauert länger.

Um die Messungszeit möglichst kurz zu halten, empfehlen wir, für Ihre Probe ein niedriges Gewicht auszuwählen, aber nicht so niedrig, dass es nicht mehr möglich ist, die erforderliche Messungsgenauigkeit zu erreichen.

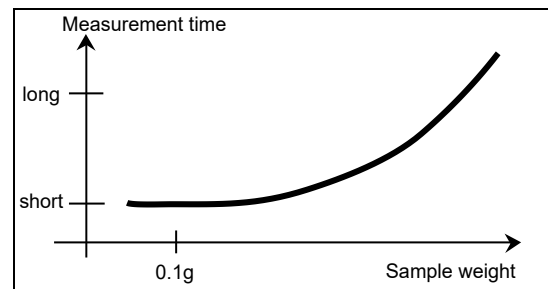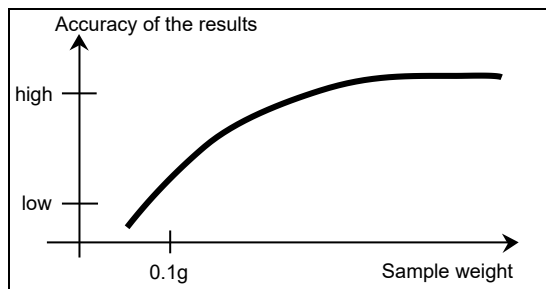

Einfluss des Probengewichts auf die Wiederholbarkeit der Ergebnisse

Das Gewicht der Probe beeinflusst die Wiederholbarkeit mit dem Feuchtigkeitsmessgerät. Mit dem abnehmenden Probengewicht wird die Wiederholgenauigkeit immer schlechter. Das Verhältnis zwischen Probegewicht und Wiederholbarkeit wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

Gewicht der Probe	Wiederholbarkeit
0,5 g	±0,6 %
1g	±0,3 %
2g	±0,15 %
5	±0,06 %
10g	±0,03 %

Die obige Tabelle basiert auf der Annahme, dass die Probe ideal und homogen ist und ihre Feuchtigkeit immer völlig getrennt werden kann und frei von Zersetzung ist (z.B. feuchter Sand). Abweichungen enthalten immer Unsicherheiten, die von der Probe und der Wiederholbarkeit durch das Instrument abhängen. In der Praxis können daher Abweichungen, die innerhalb einer Messungsserie auftreten, größer sein als die in der Tabelle aufgeführten Werte des Halogen-Feuchtigkeitsmessgeräts.

Die folgenden zwei Beispiele zeigen, wie das Gewicht der Probe bestimmt wird, indem die Trocknungszeit auf ein Minimum beschränkt wird und die Ansprüche an das Instrument im Hinblick auf die Genauigkeit erfüllt werden.

Beispiel 1

Die Wiederholbarkeit sollte besser sein als $\pm 0,15\%$. Die Tabelle Genauigkeit zeigt, dass ein Gewicht von mindestens 2 g Probe erforderlich ist, um sie zu erreichen.

Beispiel 2

Nassgewicht der Probe: 1000 g

Mittelwert der Ergebnisse: 15,5%

Wiederholbarkeit von der Tabelle: $\pm 0,03\%$

Streuen der Messergebnisse (ideale Probe) 15,47 % – 15,53 %

9.3 Auswahl der Trocknungstemperatur

Die Trocknungstemperatur übt einen steuernden Einfluss auf die Messungszeit aus. Sie muss ausgewählt werden, damit die Probe sich weder zersetzt noch sich ihre chemische Struktur ändert. Eine Trocknungstemperatur, die zu niedrig ist, kann die Trocknungszeit unnötig verlängern.

Beachten Sie auch, dass bestimmte Proben bei verschiedenen Trocknungstemperaturen unterschiedlich viel Feuchtigkeit freisetzen können. Dies ist der Fall bei Substanzen, bei denen die Stärke der Feuchtigkeitsbindung variiert oder bei solchen, die dazu tendieren, Zeichen der Zersetzung zu zeigen. Minimale Abweichungen bei Feuchtigkeitsgehaltswerten der Referenzmethode können durch Ändern der Trocknungstemperatur kompensiert werden.

Das folgende Verfahren wird für die Auswahl der Temperatur vorgeschlagen.


- Feuchtigkeitsgehalt der Probe schätzen.
- Die Zersetzungstemperatur der Probe durch experimentieren bestimmen.
- Die Ergebnisse der Messungen zur Referenzmethode, soweit vorhanden, vergleichen.
- Wenn ein Übermaß an Feuchtigkeit beteiligt ist, senken Sie die Trocknungstemperatur.

Wenn die experimentellen Ergebnisse zu niedrig sind, war die Trocknungstemperatur möglicherweise zu niedrig oder die Trocknungszeit zu kurz.

Bei Proben, die einen hohen Feuchtigkeitsgehalt haben, ist es möglich, die Messungszeit durch Auswählen des Schritts oder durch ein schnelles Trocknungsprogramm zu verkürzen. Hierbei wird bei einer erhöhten Temperatur der größte Teil der vorhandenen Feuchtigkeit getrennt.

Die Trocknungstemperatur wird dann gesenkt und bis zum Ende der Trocknung konstant gehalten. Die Übertemperatur dient zur schnellen

Verdampfung von Feuchtigkeit, aber die effektive Probentemperatur überschreitet nicht die Kochtemperatur der Flüssigkeit (Kühlungseffekt durch endotherme Vaporisation). In bestimmten Fällen könnten auf der Probenoberfläche lokale Erhitzung und Zersetzung auftreten.

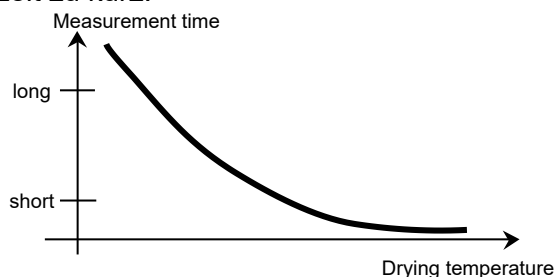

Für das MB120 bietet OHAUS zu Referenzzwecken einen Temperaturleitfaden, um die richtige Temperatur einzuschätzen. Sie finden die Details in Abschnitt 9.2.


9.4 Auswahl des Trocknungsprogramms

Bei dem Halogen-Feuchtigkeitsmessgerät stehen verschiedene Trocknungsprogramme zur Verfügung. Es gibt vier Programme, die das Temperaturprofil regeln. Dies sind:

- Standardtrocknungsprogramm
- Schnelltrocknungsprogramm
- Anstiegs-Trocknungsprogramm
- Schrittweises Trocknungsprogramm


Standardtrocknung

Die Standardtrocknung eignet sich zur präzisen Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts der meisten Substanzen. Für Sonderfälle oder optimierte Zeitmessungen kann die Auswahl eines komplexeren Trocknungsprogramms von Vorteil sein.

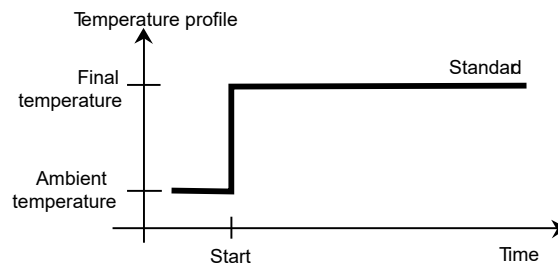


Anstiegs-Trocknung

Anstiegs-Trocknung wird ausgewählt, wenn Substanzen, die beim Start der vollen Heizleistung des Halogen Heizkörpers ausgesetzt sind, nicht stabil sind. Durch sanfte Erwärmung wird bei der Anstiegs-Trocknung verhindert, dass sich empfindliche Proben zersetzen. Anstiegs-Trocknung kann auch erfolgreich bei Substanzen verwendet werden, die eine Haut bilden.

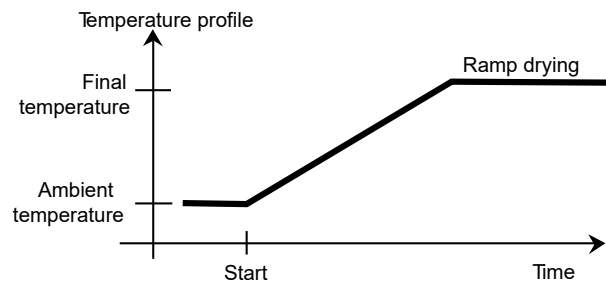


Schnelltrocknung

Das Schnelltrocknungsprogramm eignet sich für Proben mit einem Feuchtigkeitsgehalt zwischen 5 % und 15 %. Bei der Schnelltrocknung übersteigt während der ersten Minute nach Beginn der Trocknung die Heizungsstärke den eingestellten Temperaturwert. Dies gleicht die endotherme Verdampfungsenergie aus und beschleunigt den Trocknungsprozess. Beachten Sie, dass die Probe, um sie zu abzukühlen, während der ersten Minute ausreichend Feuchtigkeit enthalten muss.

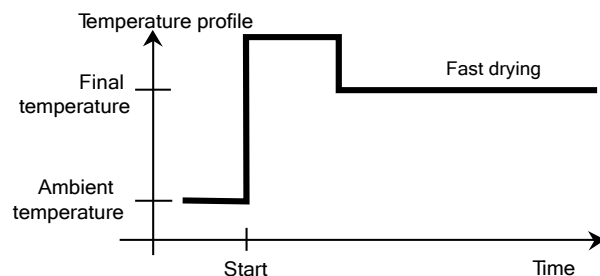

Schrittweise Trocknung

Das schrittweise Trocknungsprogramm wird ähnlich wie die Schnelltrocknung verwendet. Die Dauer des Stadiums Übertemperatur und der Temperaturwert sind frei wählbar. Es wird hauptsächlich bei Proben mit einem Feuchtigkeitsgehalt von mehr als 15 % genutzt.

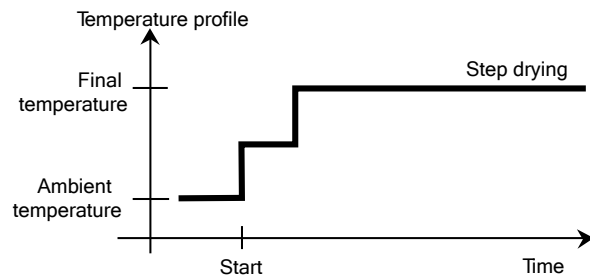

Die Möglichkeit dieser alternativen Anwendung liegt in der selektiven Bestimmung der Feuchtigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen. Gips gibt zum Beispiel sein Oberflächenwasser bei 50° C frei, während das Wasser der Kristallisation bis 168° C nicht getrennt werden kann. Mit diesem Trocknungsprogramm ist es durch ein gesteuertes Temperaturprofil somit möglich, in der gleichen Messung das Oberflächenwasser und das Kristallwasser separat zu bestimmen.

9.5 Auswahl der Trocknungszeit

Das Halogen-Feuchtigkeitsmessgerät bietet zwei verschiedene Arten von Abschaltkriterien. Als Abschaltkriterium versteht man den Zustand, der für das Halogen-Feuchtigkeitsmessgerät erfüllt sein muss, um sich automatisch abzuschalten und die Trocknung zu beenden.


Der erste Typ ist eine zeitgesteuerte Abschaltung. Dieser wird in erster Linie genutzt, wenn bei der Trocknung kein konstanter Endwert erreicht wird und die Probe durch Zersetzung oder das Auftreten von Schwierigkeiten, die Komponenten zu verdampfen, mit der Zeit an Masse verliert.

Der zweite Typ erkennt das Ende der Trocknungszeit automatisch. Die integrierte Waage ermittelt während der Trocknung kontinuierlich den Gewichtsverlust der Probe. Wenn die Gewichtsabnahme pro Zeiteinheit das eingestellte Niveau unterschreitet, wird die Trocknung beendet und das Endergebnis angezeigt.

Automatische Abschaltung

Das Kriterium für automatische Abschaltung gliedert sich in drei wählbare Stufen:

- **A30:** Weniger als 1 mg-Verlust in 30 Sekunden, wird verwendet für schnelltrocknende Substanzen.
- **A60:** Weniger als 1 mg-Verlust in 60 Sekunden, wird verwendet für die Standardproben.
- **A90:** Weniger als 1 mg-Verlust in 90 Sekunden, wird verwendet für langsam trocknende Substanzen (z. B. Kunststoffe).

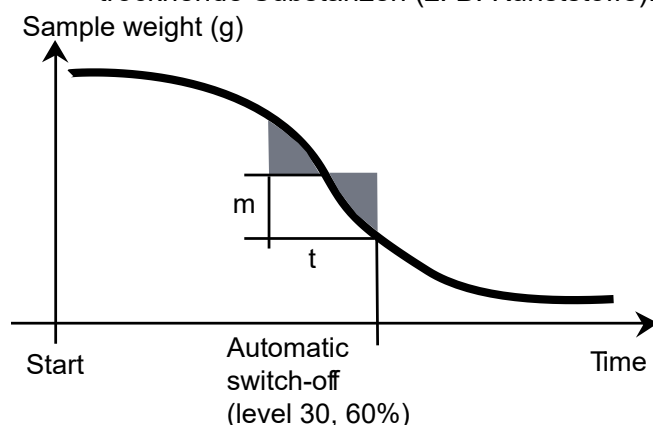

Automatisches freiwählbares Abschaltkriterium

Das automatische freiwählbare Abschaltkriterium basiert auf einem benutzerdefinierten durchschnittlichen Gewichtsverlust pro Zeiteinheit oder einem Gewichtsverlust in Prozent pro Zeiteinheit. Sobald der unter den eingestellten Wert fällt, wird die Messung automatisch beendet.

Manuell

Bei diesem Abschaltkriterium wird die Messung fortgesetzt, bis Sie diese mit der STOP-Taste beenden. Die verstrichene Zeit wird im Display angezeigt.


Zeitgesteuerte Abschaltung

Bei diesem Abschaltkriterium dauert die Messung an bis die voreingestellte Trocknungszeit verstrichen ist.

9.6 Analyse des Trocknungsprofils


Beim ersten Typ ist das Trocknungsprofil asymptotisch. Die Menge des Feuchtigkeitsverlusts nimmt einen konstanten Wert und nach langen Trocknungszeiten keine weiteren Veränderungen an. Bei diesem Trocknungsprofil sind reproduzierbare Bestimmungen des Feuchtigkeitsgehalts immer einfach.

Das Messergebnis entspricht dann genau dem konstanten Wert der Asymptote. Es ist dementsprechend auch leicht ein geeignetes Abschaltkriterium zu finden.

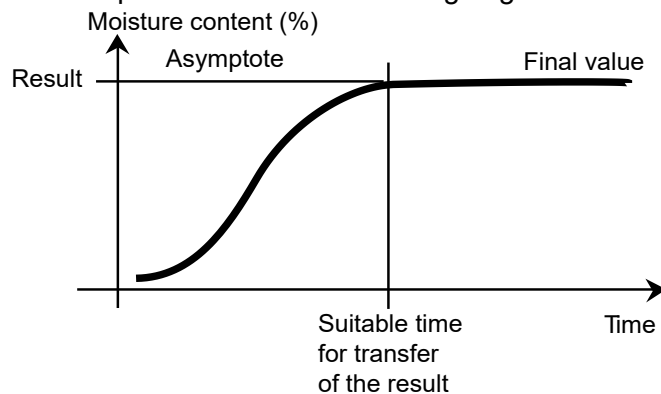

Die zweite Art Trocknung läuft am Anfang schnell und flacht dann ab. Der Feuchtigkeitsgehalt nimmt nie einen konstanten Wert an. Die Gründe für ein solches Trocknungsprofil können wie folgt aussehen:

Die Probe zeigt thermische Zersetzung, die Zersetzungsprodukte verdampfen und die Probe verliert kontinuierlich an Gewicht. Weil Fette, Öle, Weichmacher und andere flüchtige Komponenten langsamer als Wasser verdampfen, können sie zu überlagerten Profilen führen. Die schwer zu verflüchtigenden Komponenten führen zu einem langsamen, kontinuierlichen Gewichtsrückgang.

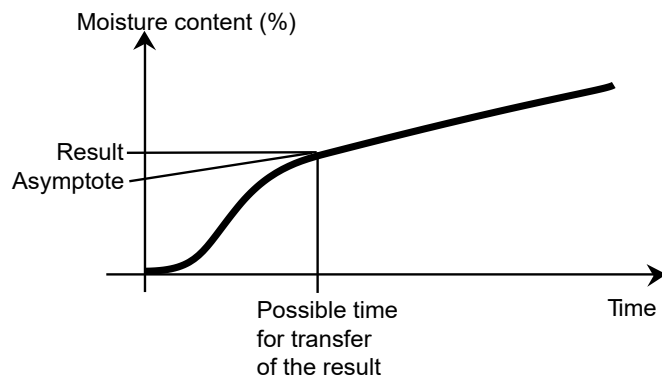

Die Messergebnisse eines solchen Trocknungsprofils können optimiert werden:

- Temperatursenkung kann die Zersetzungsreaktion verlangsamen.
- Die Auswahl eines geeigneten Abschaltkriteriums kann die Erkennung am Ende der Analyse am gewünschten Unterbrechungspunkt der Trocknungskurve erlauben.
- Die Auswahl einer konstanten Trocknungszeit bietet oft gute Messergebnisse.
- Halten Sie das Anfangsgewicht der Probe konstant ($\pm 10\%$... $\pm 20\%$).

10. TESTDATEN DRUCKEN

Das Ausdrucken von Daten auf einem externen Computer oder Drucker erfordert, dass zunächst die Kommunikationsparameter eingestellt werden. Das Drucken mit einem externen Drucker oder Computer wird jedes Mal dann geschehen, wenn die Drucktaste gedrückt wird. Wenn im Menü Test Druckintervall eingestellt ist, kann der Druck kontinuierlich in bestimmten Intervallen ablaufen. Proben von Gewichtskalibrierung, Temperatur-Kalibrierung und Test-Daten (GLP Ein und GLP Aus) werden wie folgt angezeigt:

Ausdruck Gewichtskalibrierung

GEWICHT ANPASSEN EXTERN	
Gewicht Anpassen ende 19.Dez 2017 11h20	
Typ	MB120
SNR (Trocknungseinheit)	1234567
Nutzername	Administrator
Nominales Gewicht	50,000 g
Tatsächliches Gewicht	50,001 g
Unterschied	0,001 g
Zelltemperatur	27,19 °C
Anpassung	durchgeführt
Gewichts-ID:	
Unterschrift 	
-----ENDE-----	

Ausdruck Temperaturkalibrierung

TEMPERATURREGELUNG	
Temperaturregelung ende 19.Dez 2017 17h00	
Typ	MB120
SNR (Trocknungseinheit)	1234567
Nutzername	Administrator
Temp1 Ziel	100,0 °C
Temp1 tatsächlich	100,0 °C
Temp2 Ziel	160,0 °C
Temp2 tatsächlich	166,0 °C
Anpassung	durchgeführt
Temp-Kit ID:	
Unterschrift: 	
-----ENDE-----	

Ausdruck Testdaten

---FEUCHTIGKEITSBESTIMMUNG---	
Type	MB120
SNR(Trocknungseinheit)	1234567
SW (Trocknungseinheit)	1,30
SW (Terminal)	1.10.01
Nutzername	Administrator
Unternehmen	ABC
Abteilung	QC
Geräte-ID	01
Methodenname	01
Trocknungs-Prog.	Standard
Trocknungs-Temp.	100 °C
Abschaltung	A60(1 mg/60 s)
Start-Gewicht	10,098 g
00:00:30	9,17 % MC
00:01:00	12,35 % MC
00:01:30	15,28 % MC
00:02:00	21,94 % MC
00:03:13	24,64 % MC
00:05:00	29,36 % MC
00:05:21	31,94 % MC
Gesamtzeit.	00:05:21
Trockengewicht	6,873 g
Feuchtigkeitsgehalt	3,225 g
Endergebnis	31,94 % MC
Anmerkung	
Unterschrift:	
.....	
Messung ende 19.Dez 2017 15h35	
-----ENDE-----	

Ausdruck Statistiken

---STATISTIKDATEN---	
Typ	MB120
SNR(Trocknungseinheit)	1234567
SW (Trocknungseinheit)	1,30
SW (Terminal)	1.10.01
Probenanzahl	6
Letzte Daten	88,12 % MC
Mittelwert	87,01 % MC
Standard Deviation	2,06 % MC
Mindestwert	83,47 % MC
Maximalwert	88,98 % MC
Unterschrift:	
.....	
-----ENDE-----	

Hinweis: Wenn Sie das Feuchtigkeitsmessgerät mit dem Drucker OHAUS SF40A verbinden, empfehlen wir Ihnen, die Waage-Funktion des Druckers in den Einstellungen zu schließen.

10.1 RS232 Befehlstabelle

Ausgabeformate

Die Datenausgabe kann auf zwei Arten gestartet werden:

1. Durch Drücken der Drucktaste;
2. Mithilfe der Print-Intervall-Funktion;

RS232-Befehle

Die gesamte Kommunikation erfolgt über Standard-ASCII-Format. Nur die in der folgenden Tabelle gezeigten Zeichen, werden von dem Feuchtigkeitsmessgerät anerkannt. Ein ungültiger Befehl wird mit "ES" angezeigt, was darauf hinweist, dass das Feuchtigkeitsmessgerät den Befehl nicht erkannt hat. An das Feuchtigkeitsmessgerät gesendete Befehle müssen mit einem Zeilenvorschub oder einem Wagenrücklauf Return-Linie Zeilenvorschub (CRLF) beendet werden. Die Datenausgabe des Feuchtigkeitsmessgeräts wird immer mit einem Wagenrücklauf-Zeilenvorschub (CRLF) beendet.


RS232-BEFEHLSTABELLE

Befehlszeichen	Beschreibung
V	SW-Version lesen
TIM	Aktuelle Uhrzeit lesen/einstellen
DAT	Aktuelles Datum lesen/einstellen

10.2 RS232 Stiftbelegung

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Pin-Verbindungen über den RS232-Anschluss.

1		N/A
2	<-	Datum aus (TXD)
3	->	Datum ein (RXD)
4&6		N/A
5		Erdung
7	->	Klar um zu senden (CTS)
8	<-	Anfrage zu senden (RTS)
9		N/A

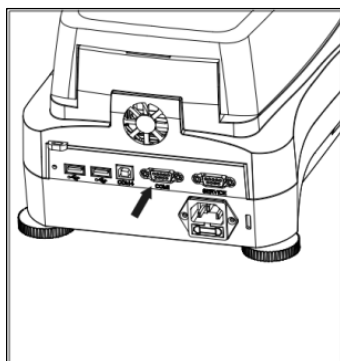


Achtung: Die RS232 Schnittstelle (COM 1) befindet sich neben dem USB-Gerät -Port.

11. PFLEGE UND WARTUNG


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Ihr Feuchtigkeitsmessgerät im guten Zustand erhalten wird und Verschleißteile ersetzt werden.

11.1 Reinigung innere/äußere Komponenten

 Um auch weiterhin genaue Messungen zu erhalten, ist es ratsam, die Komponenten im Innern in regelmäßigen Abständen zu reinigen. Bitte beachten Sie bei der Reinigung Ihres Instruments die folgenden Anweisungen.



WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das Gerät während der Reinigung von der Stromversorgung.

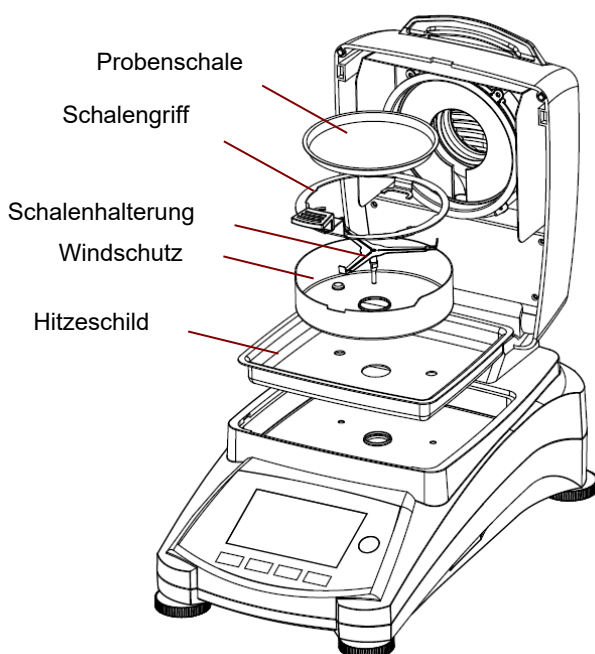


Öffnen Sie vor der Reinigung die Abdeckung und entfernen Sie die Schalenhalterung, Probenwaage, Windschutz und Hitzeschild aus dem Instrument.

Verwenden Sie für die Reinigung ein fusselfreies Tuch.

Reinigen Sie das Äußere des Geräts und die Trocknungskammerkomponenten mit einem milden Reinigungsmittel. Obwohl das Gehäuse extrem robust und widerstandsfähig gegenüber Lösungsmittel ist, verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungs- oder Lösungsmittel!

Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Geräts eindringt.

Ersetzen Sie nach der Reinigung die Komponenten.

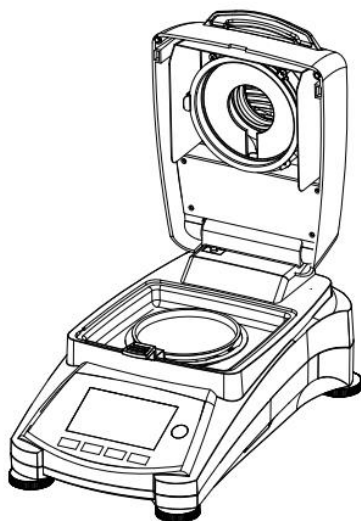


Reinigung von Temperatursensor und Schutzglas

Überprüfen Sie das Schutzglas und den Temperatursensor auf Verunreinigungen, die den Betrieb behindern könnten. Erscheint das Glas verschmutzt, reinigen Sie die Oberfläche, die in Richtung Kammer weist mit einem kommerziellen Glasreiniger. Wenn der Sensor verschmutzt ist, reinigen Sie ihn mit einem milden Reinigungsmittel.




WARNUNG: Sprühen Sie den Glasreiniger nicht direkt auf das Glas. Sprühen Sie ihn stattdessen auf ein Tuch und verwenden Sie das Tuch für die Reinigung.

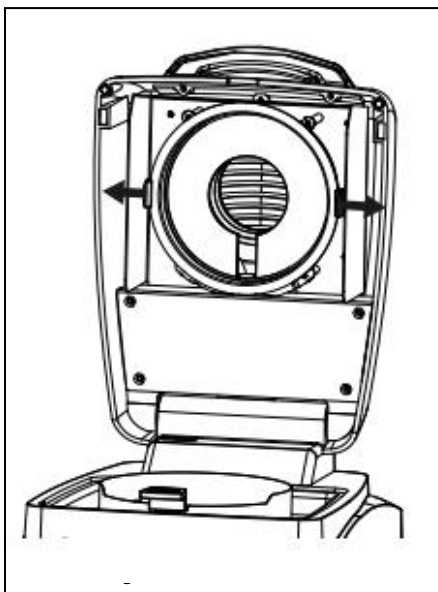

Entfernen von Glas für die Reinigung

Wenn die Innenseite des Glases schmutzig ist, heben Sie die Trockenkammer an, lösen Sie das Glas, um es zu reinigen, indem Sie auf beide Seiten des Glashalters drücken.


Achtung: Vorsicht, wenn Sie das Glas aus dem Glashalter lösen.

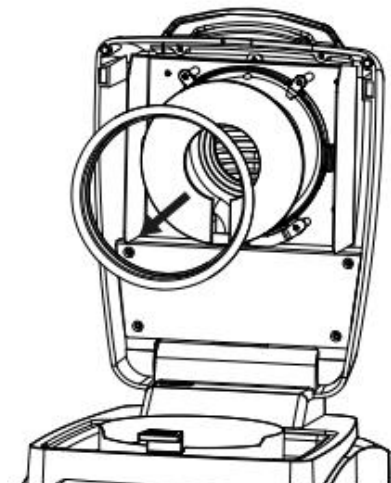

Zusammenbau nach der Reinigung.



WARNUNG: Berühren oder reinigen Sie nicht die Halogen-Heizung.

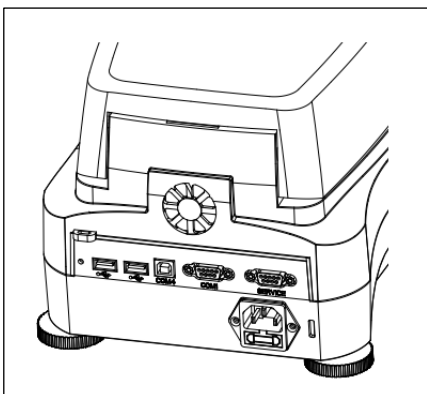



Reinigung des Lufteinlasses

Der Lufteinlass des Lüfters befindet sich auf der Rückseite des Geräts und seine Außenseite sollte von Zeit zu Zeit gereinigt werden, um ihn frei von jeglicher Staubablagerungen zu halten.

11.2 Netzsicherung ersetzen

Wenn nach dem Einschalten die Instrumentenanzeige nicht leuchtet, prüfen Sie zuerst die Netzsteckdose. Wenn Strom vorhanden ist, und das Instrument nicht arbeitet, kann die Sicherung der Stromversorgung offen (durchgebrannt) sein.

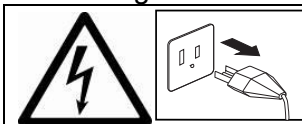	<p>WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.</p>
---	--

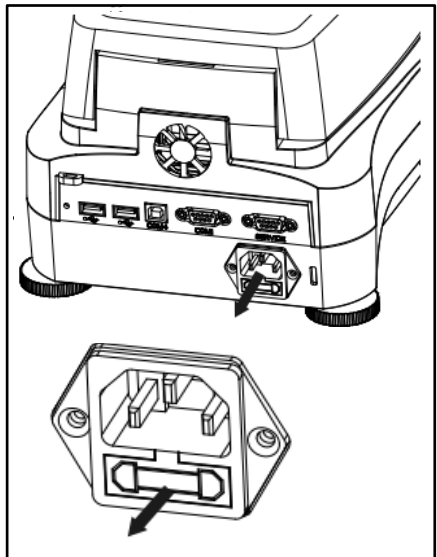

Mit einem Test-Stift, drehen Sie den Sicherungshalter auf der linken Seite (gegen den Uhrzeigersinn) auf und entfernen die Sicherung.

Überprüfen Sie den Zustand der Sicherung. Ersetzen Sie durchgebrannte Sicherungen durch solche des gleichen Typs mit den gleichen Werten (6,3A 250 VAC für 100-120 VAC Netzteil oder 2,5A 250 VAC für 200-240 VAC Netzteil gemäß des Heizelements).

Achtung: Wenn die Sicherung gut und Strom am Ausgang verfügbar ist, kann das Kabel oder das Instrument defekt sein. Versuchen Sie es mit einem neuen Kabel. Wenn dies nicht funktioniert, sollte das Instrument zwecks Wartung eingeschendet werden.



Es ist unzulässig, eine Sicherung eines anderen Typs oder mit einem anderen Wert zu verwenden oder die Sicherung zu überbrücken, denn das kann unter Umständen eine Gefahr für Ihre Sicherheit darstellen und zu Schäden am Instrument führen!

11.3 Fehlerbehebung

Problem: Unter Last

Method library			
Current method	Default	Drying program	Standard
Drying temperature	105 °C	Switch-off criterion	10:00 min

*
 -- °C

Place sample pan and tare

Administrator 23.08.2019 - 17:58

Mögliche Ursache:

-Keine Pan Support. Setzen Sie die Pfanne in die richtige Mittelstellung.

Problem: Überlast

Method library			
Current method	Default	Drying program	Standard
Drying temperature	105 °C	Switch-off criterion	10:00 min

*
 -- °C

Place sample pan and tare

Administrator 23.08.2019 - 17:57

Mögliche Ursache:

-Zu Viele Proben. Versuchen Sie, die Probe von der Probenschale entfernen.

Problem: Display bleibt nach dem Einschalten dunkel.

- Mögliche Ursachen:
- Keine Netzspannung
 - Stromkabel nicht angeschlossen
 - Hauptsicherung durchgebrannt
 - Instrument defekt

Problem: Die Messung dauert zu lange.

- Wahrscheinliche Ursache: — Sie haben ein ungeeignetes Abschaltkriterium gewählt.
Versuchen Sie zu experimentieren, um ein geeignetes Abschaltkriterium zu finden.

Problem: Das Instrument heizt nach dem Start nicht.

- Wahrscheinliche Ursache: — Der Trockner ist überhitzt und der thermische Überlastschutz hat reagiert. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, ist das Gerät mit einem doppelten Überhitzungsschutz ausgestattet: Die Trocknereinheit hat eine thermische Überlastungsschutzsicherung, die das Heizungselement abschaltet
Kontaktieren Sie Ihren OHAUS Händler.

Problem: Die Messungen sind nicht wiederholbar.

Mögliche Ursachen:

- Die Proben sind nicht homogen, d.h. sie haben unterschiedliche Zusammensetzungen. Umso inhomogener Proben sind, desto größer ist die benötigte Menge an Proben, um ein wiederholbares Ergebnis zu erhalten.
- Sie haben eine Trocknungszeit ausgewählt, die zu kurz ist. Verlängern Sie die Trocknungszeit oder wählen Sie ein geeignetes Abschaltkriterium "Gewichtsverlust pro Zeiteinheit".
- Die Probe wird nicht vollständig trocken (z.B. aufgrund von Hautbildung). Trocknen Sie die Probe auf Quarzsand.
- Sie haben eine zu hohe Temperatur gewählt und die Probe ist oxidiert. Senken Sie die Trocknungstemperatur.
- Die Probe kocht und die verschütteten Tropfen verändern sich kontinuierlich. Senken Sie die Trocknungstemperatur.
- Unzureichende Heizleistung, da das Schutzglas verschmutzt ist. Reinigen Sie das Schutzglas.
- Der Temperatursensor ist verunreinigt oder fehlerhaft. Reinigen Sie den Temperatursensor.
- Die Unterlage auf der das Instrument steht, ist nicht stabil. Verwenden Sie eine stabile Unterstützung.
- Die Umgebung ist sehr instabil (Vibrationen etc..).

11.4 Fehlererkennung

Das Feuchtigkeitsmessgerät benutzt einen Signalton um einen Fehler anzuzeigen. Einen *normalen* bei Tastendruck oder in einen kurzen, hohen schrillen Ton die Eingabeergebnisse. Wenn eine Eingabe falsch ist oder eine falsche Taste gedrückt wird, ertönt ein tiefer Ton. Unter diesen Bedingungen werden auf den Displays keine Systemfehler-Codes angezeigt.

11.5 Service-Informationen

Wenn der Abschnitt zur Fehlerbehebung Ihr Problem nicht löst oder beschreibt, kontaktieren Sie Ihren autorisierten OHAUS Service-Agent z.

12. TECHNISCHE DATEN

12.1 Zulässige Umgebungsbedingungen

Nur im Innenbereich verwenden

Höhe: Bis 4000 m

Temperaturbereich: 10 ° C bis 40 ° C

Luftfeuchtigkeit: Maximale relative Luftfeuchtigkeit 80 % für Temperaturen bis 31 ° C linear abnehmend bis 50 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 ° C.

Aufwärmzeit: Mindestens 30 Minuten nach dem Anschließen des Geräts an die Stromversorgung; beim Einschalten aus dem Standby-Modus, ist das Instrument sofort betriebsbereit.

Schwankungen der Netzspannung: Schwankungen der Hauptversorgungsspannung bis zu \pm 10% der Nennspannung

Spannung Überspannungskategorie: II

Verschmutzungsgrad: 2

Strombelastung: Max. 450 W während der Trocknung

Netzspannung: 100 V – 5 A 120 VAC 50/60 Hz oder
200V – 240 VAC 2,5 A 50/60 Hz
(je nach Modell)




Netzsicherung: 6,3 A 250 VAC für 100V-120 VAC Netzteil oder
2,5 A 250 VAC für 200V-240 VAC Netzteil gemäß des
Heizelements.

12.2 Spezifikationen

Modell	MB120
Kapazität	120
Lesbarkeit	0,01%/0,001G
Wiederholbarkeit (std. bez.) (g)	0,05 % (3 g-Probe) 0,015 % (10 g-Probe)
Feuchtigkeitsbereich	0,01 % bis 100 % (0,01 % bis 100 % für Wiedergewinnungs-Modus)
Heizelement	Halogen
Trocknungsprogramme	Standard, Schnell, Anstieg, Schritt
Temp.-Bereich	40° C - 230° C
Abschaltkriterien	Timed, Auto (30, 60, 90 seconds), frei (mg / s), frei (% / s), manual
Kalibrierung	Externe Kalibrierungsmasse - 50 g
Stromversorgung:	100V– 5A 120 VAC 50/60 Hz oder 200V – 240 VAC 2,5 A 50/60 Hz
Betriebstemperaturbereich:	50° bis 104° F / 10° bis 40° C
Display-Typ	4,3", QVGA, TFT-Touchscreen
Ergebnisanzeigen	% Feuchtigkeit, % Feststoffe, % Rückgewinn, Zeit, Temperatur, Gewicht, Methodennamen, Trocknungskurve und Statistiken
Schalengröße (mm)	90
Schnittstelle	RS232, USB-Host, USB-Gerät,
Verstellbare Füße und Höhe	Ja
Abmessung (B x H x T) (cm)	21 x 18 x 35
NET Gw. kg	5.23
Versandgewicht. kg	8.35

13. COMPLIANCE

Konformität mit den folgenden Normen wird durch die entsprechende Markierung auf dem Produkt angezeigt.

Kennzeichnung	Standard
	Dieses Produkt erfüllt die EMV-Richtlinie 2004/108/EG und die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die vollständige Konformitätserklärung ist auf www.ohaus.com/ce abrufbar.
	AS/NZS 61000.6.1, AS/NZS 61000.6.3
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1, UL Std No. 61010-1

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen die Grenzwerte für ein Gerät der Klasse A. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bieten, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann zu Störungen des Funkverkehrs führen, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Handbuch installiert und verwendet wird. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet wird wahrscheinlich Störungen verursachen. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben. Bitte beachten Sie, dass Änderungen oder Modifikationen, die von der für die Einhaltung der Konformität verantwortlichen Partei nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen können.

Industriehinweis für Kanada

Dieses Klasse A Digitalgerät ist konform mit dem kanadischen ICES-003.

ISO 9001 Registrierung

Ohaus Corporation, USA wurde 1994 von BureauVeritas Quality International (BVQI) die ISO 9001 Zertifizierung verliehen. Die Zertifizierung bestätigt, dass das Qualitätsmanagementsystem von Ohaus die Anforderungen für den ISO 9001 Standard erfüllt. Am 21 Mai 2009 wurde Ohaus Corporation, USA für den ISO 9001:2008 Standard erneut zertifiziert.

Disposal Entsorgung

In Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2002/96/EG Über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) darf dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Dies betrifft auch Länder außerhalb der EU mit deren spezifischen Anforderungen.

Die Batterierichtlinie 2006/66/EG führt ab September 2008 neue Anforderungen bezüglich der Entfernbarkeit von Batterien aus Abfallgeräten in EU-Mitgliedsstaaten ein. Zur Erfüllung dieser Richtlinie wurde dieses Gerät so design, dass ein sicheres Entfernen der Batterien durch eine Abfallverwertungsanstalt am Ende des Lebenszyklus möglich ist.

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt unter Beachtung örtlicher Vorschriften bei der zuständigen Sammelstelle für Elektrogeräte.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde oder den Vertriebspartner, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Sollte dieses Gerät an andere Parteien (für private oder berufliche Nutzung) übergeben werden, muss der Inhalt dieser Verordnung ebenfalls weitergegeben werden.

Für Hinweise zur Entsorgung in Europa siehe www.ohaus.com/weee.

Vielen Dank für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

A1. ANWENDUNGSBEISPIELE

Dieser Anhang enthält eine Tabelle mit Angaben zu den spezifischen Problemen verschiedener Stoffe und deren möglicher Lösungsmöglichkeiten. Bei der Auswahl der Stichproben wurden Vertreter vieler Materialklassen berücksichtigt. Für die Lösung Ihres spezifischen Problems kann aus einer Liste ein Stoff ausgewählt werden, der Ihrer Probe ähnelt.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS DER ANWENDUNG:

— Anwendungen zur Feuchtigkeitsbestimmung müssen vom Anwender entsprechend der lokalen Vorschriften optimiert und validiert werden. Die von Ohaus zur Verfügung gestellten anwendungsspezifischen Daten dienen ausschließlich als Richtwerte.

Ohaus lehnt jegliche Haftung in Bezug auf Anwendungen ab, die auf diesen Daten basieren.

TABELLE A-1: AUFSTELLUNG DER ANWENDUNGEN MIT DEM OHAUS FEUCHTIGKEITSMESSGERÄT

Verfahrenscode	Probenbezeichnung	Probengröße	Verfahrensvorbereitung	Erhitzungsprofil	Abschaltkriterien	Zeit	%Feuchtegehalt
Trockenfuttermittel-Inhaltsstoffe							
ZZ1001	Mehl	3 g	wie es ist, gut gemischt	schnell, 105°C	A60	5 min	13,1
ZZ1002	Maismehl	3 g	wie es ist, gut gemischt	schnell, 120°C	A60	4:30 min	10,45
ZZ1003	Maisstärke	3,5 g	wie es ist, gut gemischt	mittel, 123°C	A60	8 min	12,6
ZZ1004	Paniermehl	4 g	wie es ist, gut gemischt	mittel, 135°C	A60	10 min	7,71
ZZ1005	Kakaopulver	3 g	wie es ist, gut gemischt	mittel, 140°C	A60	4:30 min	5,45
ZZ1006	Milchpulver	3g	wie es ist, gut gemischt	schnell, 100°C	Zeitl. abgestimmt	5 min	5,68
ZZ1007	Instant-Kaffee	3 g	wie es ist, gut gemischt	mittel, 154°C	A30	2:30 min	2,56
ZZ1008	Schwarzer Tee	4 g	wie es ist, gut gemischt	mittel, 125°C	A60	10 min	5,95
ZZ1009	Pfefferpulver	2 g	wie es ist, gut gemischt	mittel, 110°C	A30	4:30 min	9,86
Fertige Back-/Frittierwaren							
ZZ2001	Kuchen	3 g	gleichmäßige Mischung des Teigs	schrittweise, 140°C 3 min, 110°C 4 min	A30	8 min	19,04
ZZ2002	Cracker	3 g	gleichmäßig zerkrümeln	schnell, 76°C	A60	4:30 min	1,42
ZZ2003	Kartoffelchips	3 g	kleine Stücke	mittel, 150°C	A30	3 min	1,83
ZZ2004	Geröstete Erdnüsse	3 g	Zermahlen, 15 Sek.	mittel, 128°C	Timed	5 min	2,24
Verschiedene Lebensmittel							
ZZ3001	Karotte	3 g	geschreddert	schrittweise, 190°C 3 min, 120°C 3 min	A30	30 min	87,06
ZZ3002	Fruchtsaftkonzentrat	3 g	Tropfen auf Glasplatte	schrittweise, 185°C 4min, 145°C	A60	15 min	92,92
ZZ3003	Feuchtes Gemüse (Spinat)	5 g	kleine Stücke	schrittweise, 195°C 7 min, 150°C 1 min, 105°C	A30	30 min	93,74
ZZ3004	Trockengemüse	2 g	in der vorliegenden Form	schnell, 125°C	A30	4 min	7,98
ZZ3005	Getrocknete Kräuter	1 g	kleine Stücke	mittel, 160°C	A30	2:30 min	10,2
ZZ3006	Snack-Pudding	2 g	Sandwich zwischen den Pads	schrittweise, 180°C 3 min, 120°C 3 min	A30	15 min	78,08
ZZ3007	Cremiges Salatdressing	3 g	auf Glasplatte aufgetragen	schrittweise, 190°C 3 min, 120°C 7 min	Zeitl. abgestimmt	10 min	23,23
ZZ3008	Fettarmes Salatdressing	2 g	Sandwich zwischen den Pads	schnell, 170°C	1mg/40s	9:30 min	49,66
ZZ3009	Butter	3 g	auf Glasplatte aufgetragen	schrittweise, 180°C 2min, 130°C	A60	14:30 min	14,81
ZZ3010	Schmelzkäse	3 g	Sandwich zwischen den Pads	schrittweise, 180°C 7min, 170°C	A30	20 min	57,00
ZZ3011	Ketchup	1 g	Sandwich zwischen den Pads	schrittweise, 180°C 10min, 120°C 2min	A60	14 min	70,34
ZZ3012	Salz	10 g	in der vorliegenden Form	mittel, 200°C	Zeitl. abgestimmt	4 min	0,05
ZZ3013	Pulverbeschichtete Kandiszuckerwaren	5 g	in der vorliegenden Form	mittel, 145°C	A60	1:30 min	0,07
ZZ3014	Brauner Puderzucker	5 g	mit Sand vermischen	mittel, 135°C	A60	15:30 min	6,15
ZZ3015	Kokosmilch	2 g	Tropfen auf Glasplatte	schnell, 130°C	A60	5 min	90,5
ZZ3016	Schokoladenmeile	2 g	Tropfen auf Glasplatte	schnell, 120°C	A30	5 min	82,58
ZZ3017	Bohnenpaste	3 g	auf Glasplatte aufgetragen	schnell, 145°C	A30	20 min	61,3

ZZ3018	Senf	2,5 g	auf Glasplatte aufgetragen	schnell, 135°C	A30	6 min	31,51
ZZ3019	Hefe	2 g	in der vorliegenden Form	mittel, 97°C	A60	4 min	4,32
ZZ3020	Spaghetti	3 g	in kleine Stücke	schnell, 145°C	A60	9 min	11,12
Tierfutter/Getreide							
ZZ4001	Pelletierte Tiernahrung	5 g	zermahlen, 30 Sek.	schnell, 121°C	Zeitl. abgestimmt	4 min	8,43
ZZ4002	Geknackter Mais	5 g	zermahlen, 30 Sek.	schnell, 158°C	Zeitl. abgestimmt	4 min	16,44
ZZ4003	Roggensaat	5 g	zermahlen, 30 Sek.	schnell, 140°C	Zeitl. abgestimmt	4 min	10,51
ZZ4004	Weißer Sesam	5 g	in der vorliegenden Form	schnell, 135°C	A60	5 min	3,71
ZZ4005	Maisflocke (Cornflake)	3 g	zermahlen, 30 Sek.	mittel, 140°C	A60	9 min	11,45
Persönliche Pflege							
ZZ5001	Flüssige Handseife	1 g	dünn auf dem Pad verteilen	schrittweise, 190°C 3 min, 130°C 1 min	A30	6 min	83,57
ZZ5002	Seife	2 g	dünn in der Schale rasiert	mittel, 160°C	A30	4:30 min	20,83
ZZ5003	Zahnpasta	1 g	dünn auf dem Pad verteilen	schnell, 125°C	A30	4 min	37,43
ZZ5004	Hautcreme	1 g	dünn auf dem Pad verteilen	schrittweise, 190°C 3 min, 145°C 8 min, 145°C	A30	12 min	87,11
ZZ5005	Stick Deodorant	2 g	dünn in der Schale rasiert	mittel, 190°C	A30	14 min	92,4
ZZ5006	Pulverförmiges Reinigungsmittel	3 g	in der vorliegenden Form	mittel, 110°C	A30	3 min	3,27
Verschiedenes							
ZZ6001	Latexfarbe	1 g	Sandwich zwischen den Pads	schnell, 170°C,	A60	4:30 min	44,91
ZZ6002	Holzleim	1 g	dünn auf dem Pad verteilen	mittel, 160°C	A30	12 min	68,51



Ohaus Corporation
7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel: +1 973 377 9000
Fax: +1 973 944 7177

www.ohaus.com

Mit Niederlassungen weltweit.



P/N 30303292 H © 2019 Ohaus Corporation, Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in China